



پيکارۆی پيشهگهري

له ئەندازياري ميكانيكدا

# Manufacturing Process in Mechanical Engineering

Email: [Rawaz7509@yahoo.com](mailto:Rawaz7509@yahoo.com)


Email: [Rawaz7509@gmail.com](mailto:Rawaz7509@gmail.com)

[www.ferhang.com](http://www.ferhang.com) فهرهنگی ئەندازياري

## Introduction

پیشہ کی

### Manufacturing process

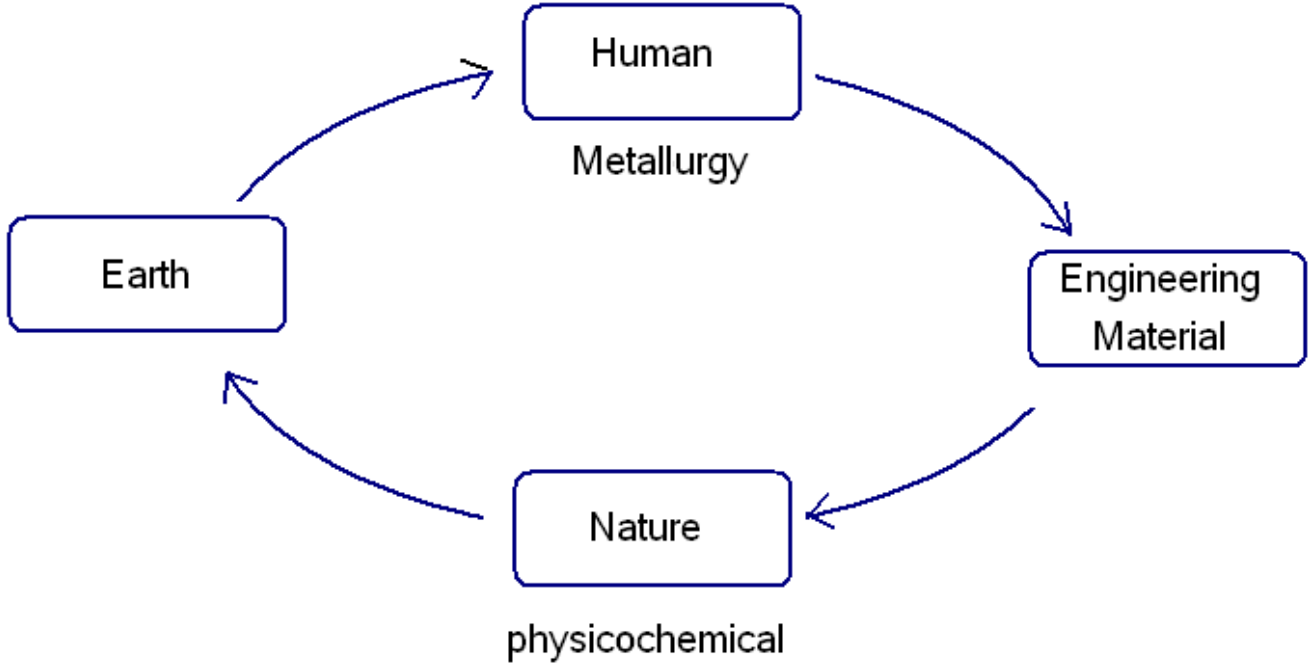

هیچ ماده‌ی پیک له سروشتدا به‌شیوه‌ی سهر به‌خو بونی نیه به‌لکو خو له یان به‌رده که له‌شیوه‌ی ئوکسید دایه که 50% بریتیه له ئوکسجین وه 50% بریتیه له ماده‌که خو، وه‌ک ئوکسیدی ئه‌له‌منیوم به‌لام زیر واته ئالتون به‌شیوه‌ی سهر به‌خو هه‌یه له سروشتدا، سلیکون یه‌که‌م ماده‌یه که پرژمه‌کی له هه‌موو ماده‌کانیتر زیاتره و نزیکه‌ی 25% توخماکانی زه‌وی پیک ده‌هینیت وه له باواری ئه‌لکترونیاتدا به‌کار ده‌هینریت وه‌ک موبایل و کاتر میتر وتله‌فیزیون و کومپیوتەر وه‌تد....

مرؤف ئه‌م مادانه پوخته‌ده‌کات به‌هۆی پرۆسه‌ی دروستکردنه‌وه، یان به‌هۆی کانزاسازیه‌وه که ئه‌م مادانه پینانده‌وتری ماده‌ی ئه‌ندازه‌ی چونکه شیوه‌ی ئه‌نداز هیان هه‌یه وه‌ک لاکیشه و سیگوشه و بازنه. ماده ئه‌ندازه‌ی به‌کار ده‌هینرین بو دروستکردنی باله‌خانه‌کان و مه‌کینه‌کان و ئامیره کاره‌باییه‌کان.

**Question:** What are the properties of engineering materials?

**Answer:**

1. They have Engineering shape.
2. Determine chemical composition.
3. Correct physical properties.
4. Dimensions and standards.
5. Interchangeability.
6. Certain life.


**پرسیار:** تایبہتمہندیہکانی مادده ئہندازیاریہکان کامانان؟

**وہلام:**

۱. شیوہی ئہندازہبیان ھہیہ .
۲. پیکھاتہی کیمیاویان دیاری کراوہ .
۳. تایبہتمہندیی فیزیای راستیان ھہیہ .
۴. رھہند و پیوانہیان زانراوہ .
۵. پارچہکان پیوانہیان بۆ یہکتر دہگونجیت .
۶. تہمانیان زانراوہ .

## Metal cutting theory

بیردۆزی پرینی کانزاکان

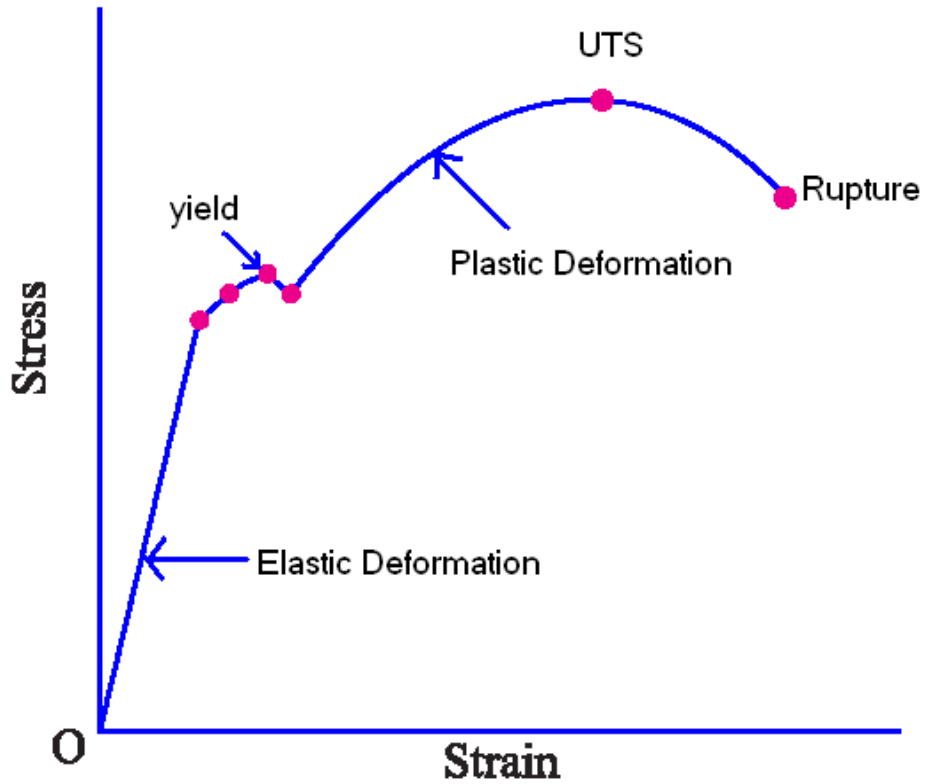

There are two types of manufacture:

1. By metal cutting.
2. By metal forming or by plastic deformation.

دوو جۆری دروستکردن ههیه :

۱. به پرینی کانزا .


۲. به پێک هێنانی کانزا یان له لایهن تیکچونی پلاستیکی.

All designs are under the roof of yielding stress. In metal cutting, the force applied on the piece must be greater than UTS to make the piece fracture under the action of the force. The fracture piece is called chip. In metal forming, the force applied on the piece is greater than yielding stress but less than UTS .

هموو نه خشه سازیه کان له ژیر سهربانی فشاری هیئانه بهر هم هیئانه وهیه .له برینی کانزا، هیزه که به کار هیئراو له سهر پارچه که ده بیټ مهزنتریټ له UTS بو شکانی پارچه که له ژیر کاری هیزه که دا . پارچه شکاو که پییده وتریت رایش . له پیک هیئانی کانزا، هیزی به کار هیئراو له سهر پارچه که مهزنتره له فشاری بهر هم هیئان به لام که متر له UTS .

## Geometry of cutting tools

نمونه سازی نامیرمکانی برین

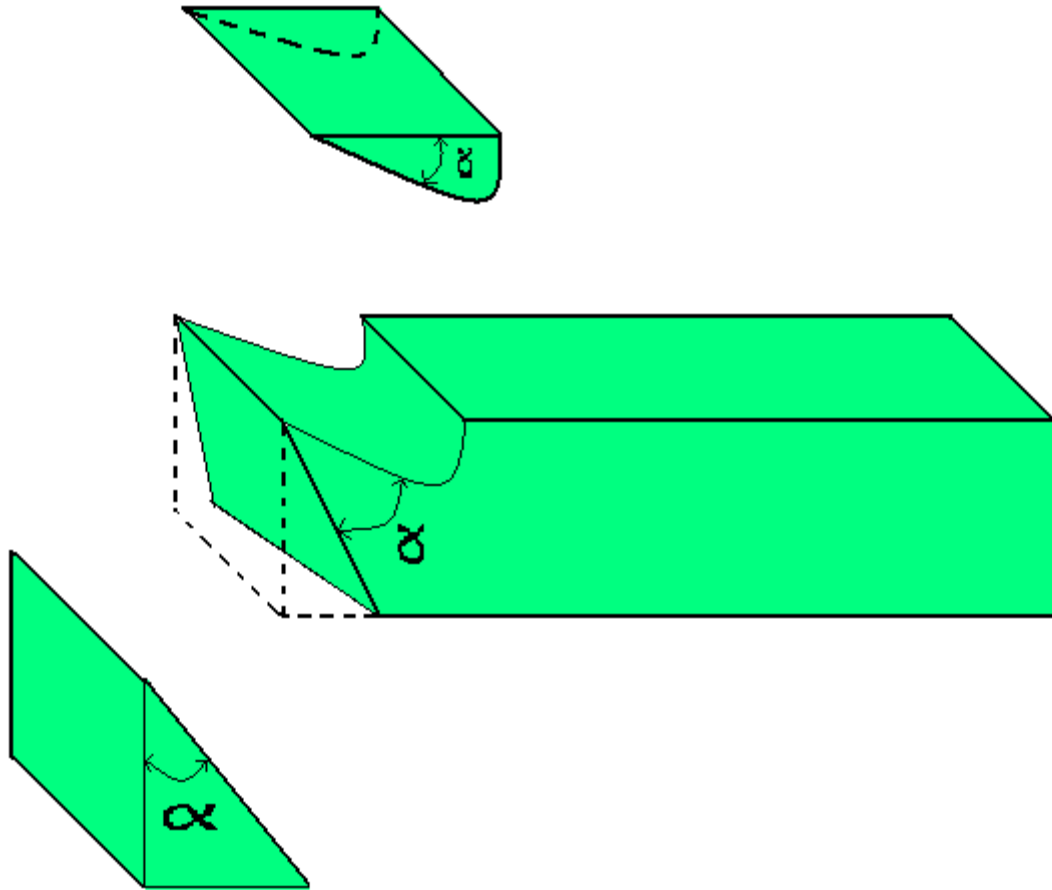

Orthogonal cutting tool      نامرزی برینی راسته گوشه

$\gamma$ : Rake angle

$\alpha$ : Clearance angle

$\beta$ : Tool angle (Metalic angle)

$$\gamma + \alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$$

گوشه‌ی رامالین :  $\gamma$

گوشه‌ی پاک کردنهوه :  $\alpha$

گوشه‌ی نامراز (گوشه کانزای) :  $\beta$

There are three angles for the cutting edge on the cutting tool, *rake angle* ( $\gamma$ ),

It is better to increase the rake angle for easy flow of the chip and decreasing the heat of cutting.

*Clearance angle* ( $\alpha$ ), it is better to increase the clearance angle to decrease the friction between the surface of cut and the cutting edge of the tool.

*Tool angle* ( $\beta$ ), it is better to increase the tool angle for increasing the resistance of the tool to the mechanical forces. The sum of these angles is  $\frac{\pi}{2}$

And we have to find a solution between these angles for each cutting operation, For the soft materials like (AL), the angle  $\beta$  can be decreased for the benefit of the angle  $\alpha$  and  $\gamma$ . But for hard materials, it is better to use higher value of the tool angle.


سی گوشه هیه بو لیواری برین لهسهر نامراز برین، گوشه‌ی رامالین ( $\gamma$ ) ،

ئهوه باشتره تا گوشه‌کهی خاکرن زیاد بکات بو ناسان رویشتنی پارچه‌ک و کهم بوونهوه‌ی گهرمی برین .

گوشه‌ی پاک کردنهوه ( $\alpha$ ) ، ئهوه باشتره تا گوشه‌کهی پاک کردنهوه زیاد بکات تا لیکخشانه‌ک کهم بیتهوه لهنیوان رووبهرینه‌ک و لیواری برین نامراز هک .

گوشه‌ی نامراز ( $\beta$ ) ، ئهوه باشتره تا گوشه‌کهی نامراز زیاد بکات بو زیاد کردنی بهرگری نامراز هک بو هیزی میکانیکی . سه‌رجه‌مه‌ی گوشه‌کان ( $\frac{\pi}{2}$ ) ه .

وه پيوسته نيمه چار سهريك ددوژينهوه لهنيوان نيم گوشانهدا بو هر كريكى برين ، بو ماددهى نهرم وهك (AL) ، گوشهى  $\beta$  دهتوانرئيت كهه دهرئتهوه بو سووډى گوشهكانى  $\alpha$  و  $\gamma$  . بهلام بو ماددهى سهخت ، نهوه باشته تا بههاى بهرستزى گوشهى نامراز بهكار بهئئيت.

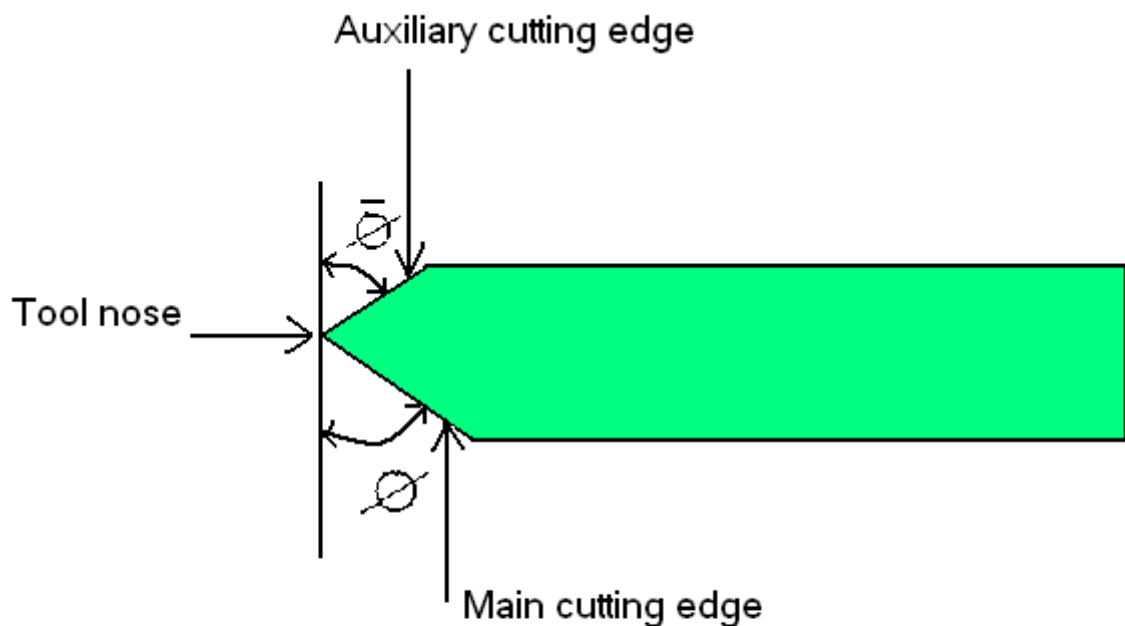

$\phi$  Approach angle

$\bar{\phi}$  Auxiliary Approach angle

نامراز برينى لار Oblique cutting tool

There are two cutting edges: main and auxiliary cutting edge.

دوو لئوارى برين ههيه : لئوارى برينى سهركى و ياريدهدر.



## Correct values of $\alpha$ and $\gamma$


### نرخى ريكي گوشه‌كان

**Question:** What happen when the tip of the tool will be fixed below or above the level of the center of the work piece?

**Answer:** For having correct values to the rake angle ( $\gamma$ ) and the clearance angle ( $\alpha$ ), the tip of the tool must be fixed at the level of the center of the work piece as shown below:

**پرسیار:** چی پروو دهدات کاتیک سهره‌نوکی نامرازه‌که له‌خوار یان له‌سهر و ئاستی چه‌قی پارچه‌ی کاره‌که‌وه دابنریت؟


**وه‌لام:** به بونی به‌های راست بو گوشه‌که‌ی رامال ( $\gamma$ ) و گوشه‌ی پاک کردنه‌وه ( $\alpha$ )، سهره‌نوکی نامرازه‌که ده‌بیت جیگیر بکریت له ئاستی چه‌قی پارچه‌ی کاره‌که هه‌روه‌ک له‌خوار موه نیشان دهدات:

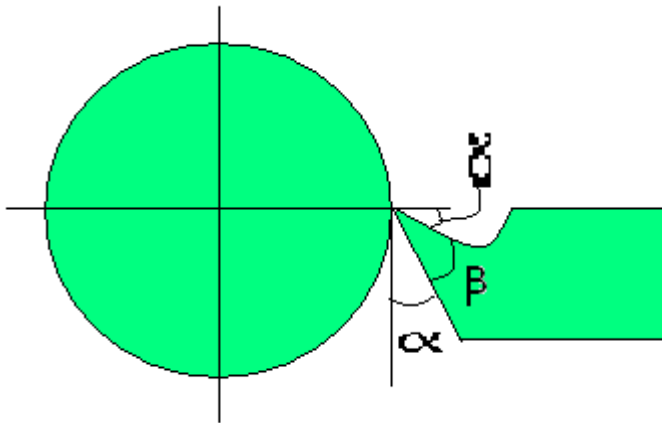

When the tip of the tool is fixed below the center there will be a difference angle ( $\theta$ ) because the tip is under the center with a distance ( $h$ ). In this case, the rake angle ( $\gamma$ ) will be decreased

with ( $\theta$ ) for the benefit of the clearance angle ( $\alpha$ ) as shown below:


کاتیک سهره‌نوکی نامرازه‌که له‌خوار چه‌که‌که جیگیر کرابیت له‌ویدا گوشه‌یه‌کی جیاواز دروست ده‌بیت ( $\theta$ ) چونکه سهره‌نوکه‌که له‌ژیر چه‌که‌که‌دایه به مه‌ودای ( $h$ ). له‌م حاله‌ندا، گوشه راماله‌که ( $\gamma$ ) کهم ده‌بیته‌وه به بری ( $\theta$ ) به سوودی گوشه‌ی پاک کردنه‌وه ( $\alpha$ ) هه‌روه‌ک له‌خوار موه نیشان دهدات:

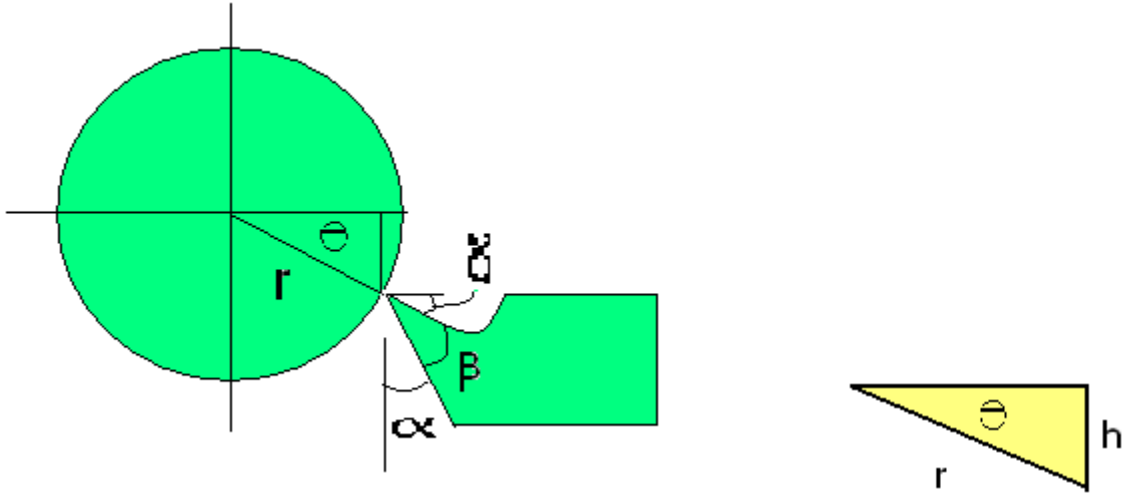

$$(\gamma - \theta) + \beta + (\alpha + \theta) = \frac{\pi}{2}$$

When the tip of the tool is fixed above the center there will be a difference angle ( $\theta$ ). In this case, the clearance angle ( $\alpha$ ) will be decreased with ( $\theta$ ) for the benefit of the rake angle ( $\gamma$ ) as shown below:

کاتیک سہرہ نوکی ٹامراز مکہ لہسہرو چہقہکہ جیگیر کر ابیت لہویدا گوشہیہکی جیاواز دروست دہبیت واتہ (  $\theta$  ) لہم حالہندا، گوشہی پاک کردنہوہ ( $\alpha$ ) کہم دہبیتہوہ بہ بری ( $\theta$ ) بہ سوودی گوشہ رامالہکہ ( $\gamma$ ) ہسروہک لہخوار موہ نیشان دہدات:

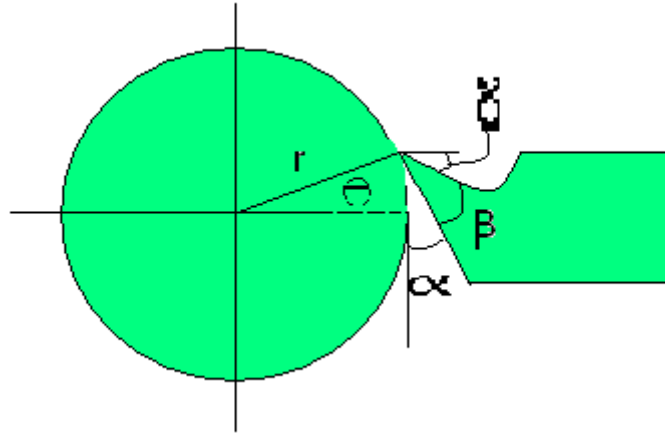

$$(\gamma + \theta) + \beta + (\alpha - \theta) = \frac{\pi}{2}$$

### Cutting velocity

خیرای برین

$$V_c = \frac{\pi D N}{1000}$$

$V_c$ : cutting velocity  $\left(\frac{m}{\text{min}}\right)$ .

$D$ : diameter of the cutter (mm).

$N$ : spindle speed (RPM).

$V_c$ : خیرایی برین  $\left(\frac{m}{\text{min}}\right)$   
 $D$ : تیره‌ی مشاره‌که (mm).

$N$ : گوری سپیندل (RPM)

Example: Determine spindle speed of a high steel drill whose 12mm diameter and cutting velocity is 28m/min.

نمونہ: گوری سپیندل کی کونکھریکی پوٹای بہرز دیاری بکہ، کہ تیرہی (12mm) ہ وہ خیرایی برینہکہی (28m/min) ہ.

Given:  $D=12\text{mm}$ ,  $V_c=28\text{m/min}$ ,  $N=?$

Solution: cutting velocity= $V_c = \frac{\pi DN}{1000}$


$$28 = \frac{\pi * 12 * N}{1000}$$

$N=743$  RPM (answer)


Orthogonal and oblique cutting

Orthogonal and oblique turning

برینی لار و برینی ستونی

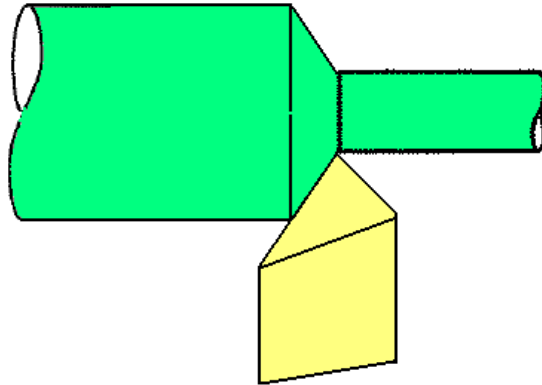

oblique turning

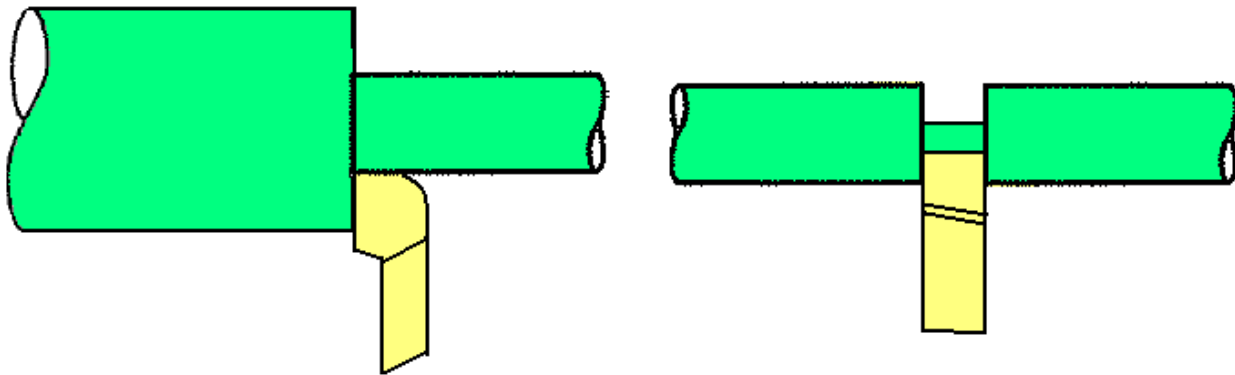

Orthogonal turning

Question: write you know about oblique turning.

**Answer:** In orthogonal turning, the cutting edge of the tool is perpendicular or parallel to the axis of rotation of the shaft while in oblique turning, the cutting edge of the tool is inclined to the axis of rotation of the shaft with an approach angle ( $\phi$ ). Orthogonal turning is not used to mass production because it has one cutting edge but oblique turning is used in mass production because it has two cutting edges. In oblique turning, the chip has the same cross section  $a=f*t$ , but oblique turning has a finer chip easy to be deformed to be taken away and it does not remain on the tool because of this, heat will not produce in the tool. For this reason, the tool life is longer than that of the orthogonal turning. Therefore, the oblique turning is productive and economic but orthogonal turning is not.

**پرسیار:** چی ئەزانی دەر بارە ی سورانهوی لار بنوسه.

**وهلام:** له سورانهوی راسته گوشه دا، لئواری برینی ئامرازه که ئەستونه یان تهریبه بو تهوهره ی خولانهوی شهفته که له کاتی کدا له سورانهوی لاردا، لئواری برینی ئامرازه که لاره بو تهوهره ی خولانهوی شهفته که به گوشه یه کی بوچوون ( $\phi$ ). سورانهوی راسته گوشه دا به کار نایهت بو بهرهمهینانی بارسته چونکه نهو یهک لئواری برینی ههیه بهلام سورانهوی لار به کار دههینریت له بهرهمهینانی بارسته دا چونکه نهو دوو لئواری برینی ههیه. له سورانهوی لاردا، رایشه که ههمان برگه ی برینی ههیه ( $a=f*t$ )، بهلام سورانهوی لار پریشی وردی ههیه که ئاسان دهشکیت که لئی وهردهگیریت وه نامینیتتهوه لهسه ئامرازه که بههوی ئهمهوه، گهرمی بهرهم نایهت له ئامرازه کهدا. بو ئهم هویه، ژیانیه ئامرازه که دریزتره له سورانهوی راسته گوشه. بویه، سورانهوی لار بهرهمدارتر و ئابووریتتر بهلام سورانهوی راست گوشه وانیه.

**Question:** In oblique turning, the chip is thinner than that of orthogonal turning, why?




**Answer:** Because the cutting edge of the tool is inclined to the axis of rotation with an approach angle ( $\phi$ ) as shown by the figure.

**پرسیار:** له سوړانهوهی لاردا، رایشهکه تهنکتره له نهوهی سوړانهوهی راسته گوشه، بؤچی؟

وهلام لیواری برینی نامرازهکه لاره بؤ تهورهی خولانهوهی شفتهکه به گوشهیهکی بؤچون ( $\phi$ ).  
هسروهک نیشاندر او به وینهکه .

## Shear angle ( $\phi$ )

گوشه‌ی ترازان

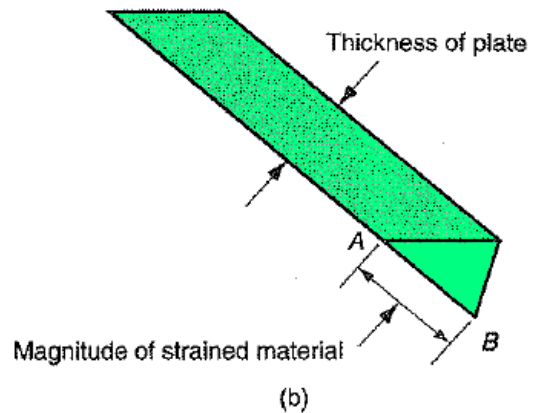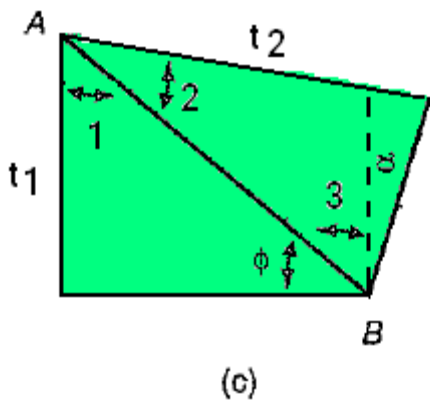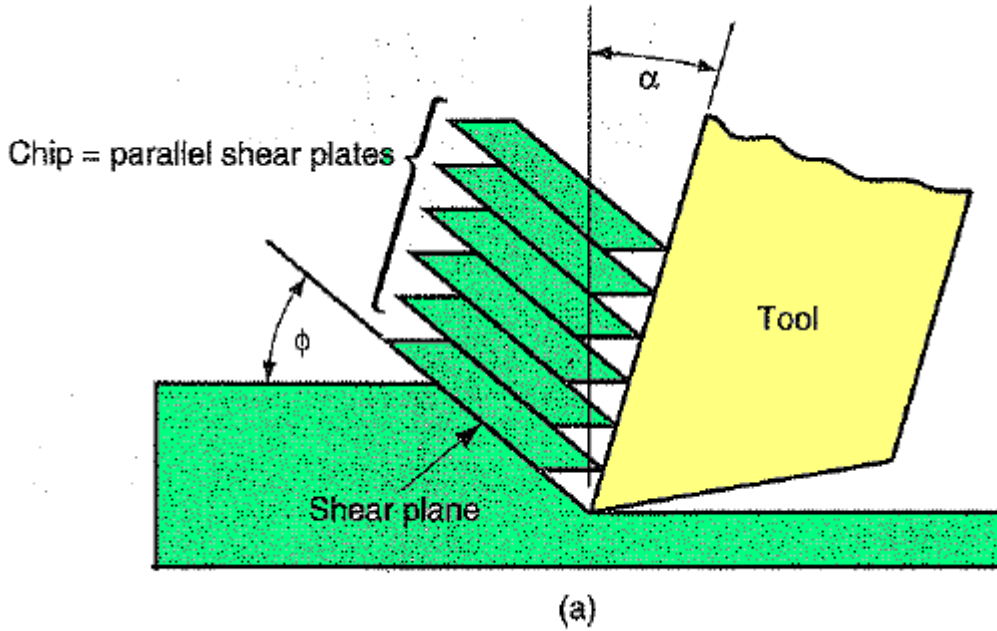

**Question:** What are the advantages of the shear angle ( $\phi$ ) in the metal cutting?

**Answer:** Shear angle is an important parameter in metal cutting because metals have a certain value for the shear angle. Engineers can use it to indicate the type of the manufacturing process which is productive and economic or not. It can be



determined from chip thickness ratio (R) and rake angle ( $\gamma$ ) and also the derivation is shown below:

**پرسیار:** سوودی گوشه‌ی ترازان ( $\phi$ ) له برینه‌که‌ی کانزا چیه؟

**وه‌لام:** گوشه‌ی ترازان هۆکارێکی گرنه‌که له برینی کانزادا چونکه نرخه‌ی گوشه‌ی ترازانی زانراوه . ئه‌ندازیاران ده‌توانن به‌کار به‌ئین بۆ دیاریکردنی جووری پرۆتی به‌رهمه‌ینه‌که که نیشانی بدات به‌رهمداره و ئابووریانه‌یه یان نا . ده‌توانرێت دیاری بکریته له ریزه‌ی ئه‌ستووری رایشه‌که‌وه (R) وه (گوشه‌ی رامالین) ( $\gamma$ ) وه هه‌روه‌ها داتاشینه‌که له‌خوارمه‌وه نیشان دراوه :

$$\text{From the figure, } \phi + \gamma = 90^\circ \Rightarrow \phi = 90^\circ - \gamma$$

$$\phi = 90^\circ - \gamma \quad \rightarrow \quad 90^\circ - \phi = \gamma$$

$$\sin \phi = \frac{t_1}{AB} \quad \rightarrow \quad t_1 = AB \sin \phi$$

$$\cos \phi = \cos(90^\circ - \gamma) = \frac{t_2}{AB} \quad \rightarrow \quad t_2 = AB \cos(90^\circ - \gamma)$$

$$R = \frac{t_1}{t_2} = \frac{AB \sin \phi}{AB \cos(90^\circ - \gamma)}$$

$$R = \frac{\sin \phi}{\cos(90^\circ - \gamma)} \quad \rightarrow \quad R = \frac{\sin \phi}{\cos \phi \cos \gamma + \sin \phi \sin \gamma}$$

$$R \cos \phi \cos \gamma + R \sin \phi \sin \gamma = \sin \phi$$

both sides divided by ( $\cos \phi$ )

هه‌ردوولا دابه‌ش ( $\cos \phi$ ) ده‌که‌ین.

$$\frac{(R \cos \phi \cos \gamma)}{\cos \phi} + \frac{R \sin \phi \sin \gamma}{\cos \phi} = \frac{\sin \phi}{\cos \phi}$$

$$R \cos \gamma + R \tan \phi \sin \gamma = \tan \phi$$

$$R \cos \gamma = \tan \phi - R \sin \gamma \tan \phi$$

$$R \cos \gamma = \tan \phi (1 - R \sin \gamma)$$

$$\tan \phi = \frac{R \cos \gamma}{1 - R \sin \gamma}$$


## Milling

دارنين


There are two forms of milling:

1. Up milling.
2. Down milling.

دو جور دارنين ههيه:  
 1. دارنينى بهرهو سهه.  
 2. دارنينى بهرهو خوار.

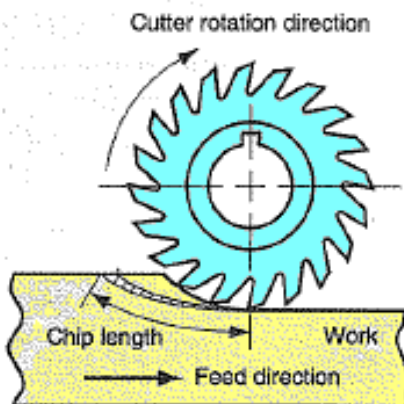

1.Up milling.

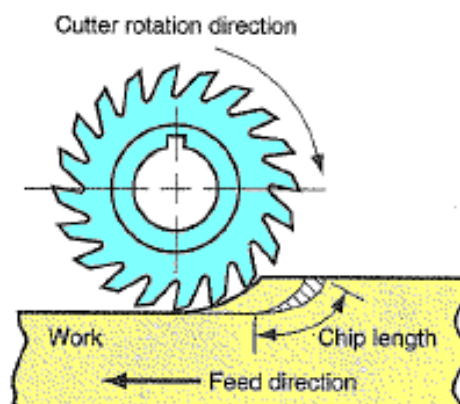

2.Down milling.

3.

## Milling cutter

### مشاری دارنین


There are two types of milling cutter:

1. Cylindrical milling cutter.  $h = \sqrt{t(D - t)}$
2. Face milling cutter.  $h = \frac{1}{2} [ D - \sqrt{D^2 - W^2} ]$


دو جور مشاری دارنین ههیه:

1. مشاری دارنینی لولهکی .

2. مشاری دارنینی رویی .

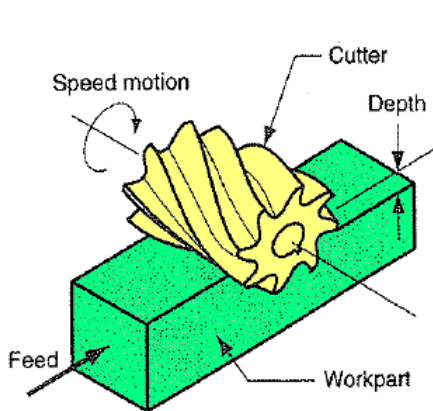

1.Cylindrical milling cutter.

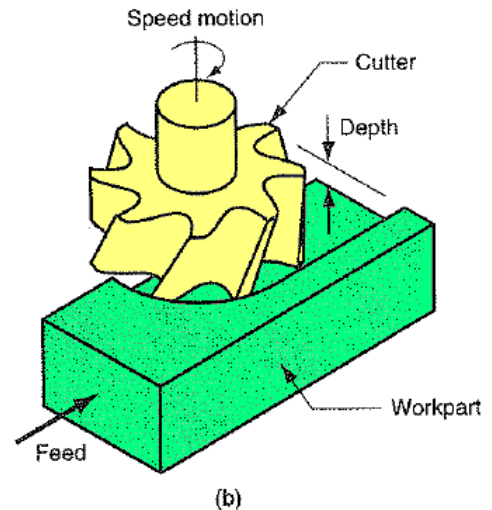

2.Face milling cutter.

**Example 1:** A carbide face milling cutter of 200mm diameter is used to take one cut across the face of a block of aluminum 300 mm wide. The length of block is 450mm. If a feed of 0.75mm per revolution is used, how long will it take to machine one cut on the block. The over travel is 12mm.  $V_c=320$  meter per minute.

نمونە ۱ : مشاریکی دارنینی رویی کاربایدی تیرە (200mm) ی بەکار ھینرا بۆ وەرگرتنی یەك برینی رووی بلۆکیکی ئەلەمینیوم (300 mm) پان. دریزی بلۆکەکە (450mm) ە. ئەگەر دەرخواردانی (0.75mm) لەھەر خولیکدا بەکار بەینریت، ماوەی چەند دەخایەنیت بۆ مەکینەکردنی یەك برین لەسەر بلۆکەکە. سەری پیگەیشتنەکە (12mm) ە.  $(V_c=320)$  مەتر لە خولەکیکدا.

**Given:** diameter of the cutter =  $D=300$  mm, Width of the block =  $w =200$  mm, Feed =  $f =0.75$  mm/rev,  $S=12$  mm.

**Solution:**

$$V_c = \frac{\pi D N}{1000} \rightarrow 320 = \frac{(\pi * 300 * N)}{1000}$$

$$N = 340 \text{ RPM}$$

$$h = \frac{1}{2} \left[ D - \sqrt{D^2 - W^2} \right]$$

$$h = \frac{1}{2} \left[ 300 - \sqrt{300^2 - 200^2} \right]$$

$$h = 38 \text{ mm}$$

$$L = l + h + s = 450 + 38 + 12 = 500 \text{ mm}$$

$$\text{Machining time} = T_m = \frac{L}{fN} = \frac{500}{0.75 * 340}$$

$$T_m = 1.97 \text{ minute (Answer)}$$

**Example 2:** A carbide cylindrical milling cutter 250 mm in diameter is used to cut a block of mild steel with a plain cutter. The block is 500 mm long. If the feed is 0.5 mm per revolution and depth of cut is 1.2mm. Determine the time required to take one cut. The over travel is 16 mm and cutting velocity is 80 m/minute.

نمونە ۲: مشاریکی دارنینی لولەیی کاربایدی تیرە (250mm) ی بەکار هینرا بو برینی بلۆکنیکی پۆلای هیواش بە مشاریکی تەخت . بلۆکەکه (500 mm) درپژە . ئەگەر دەرخواردانی (0.5 mm) لەهەر خولیکدا بەکار بهینریت وە قوڵی برین (1.2mm) بیت . کات پێویست دیاری بکه بو وەرگرتنی یەك برین . سەری پێگەشتنەکهی (16 mm) ه وە خیرای برین (80 m/minute) .ه.

**Given:** diameter of the cutter =  $D=250$  mm, length =  $l = 500$  mm, depth of cut =  $t = 1.2$  mm, Feed =  $f = 0.75$  mm/rev,  $S=16$  mm.

**Solution:**  $V_c = \frac{\pi DN}{1000} \rightarrow 80 = \frac{(\pi * 250 * N)}{1000}$

$$N = 102 \text{ RPM.}$$

$$h = \sqrt{t(D - t)} = \sqrt{1.2(250 - 1.2)} = 17.3 \text{ mm.}$$

$$L = l + h + s = 500 + 17.3 + 16 = 533.3 \text{ mm}$$

$$\text{Machining time} = T_m = \frac{L}{fN} = \frac{533.3}{0.5 * 102}$$

$$T_m = 10.45 \text{ minute (Answer)}$$

Note :

number of strokes = 1 if  $D \geq \text{width of the block}$

number of strokes = 2 if  $D > \text{width of the block}$

ژمارە ی جەلتە = ۱ ئەگەر  $D \leq$  پانی بلۆکەکه

ژمارە ی جەلتە = ۲ ئەگەر  $D <$  پانی بلۆکەکه

**Example 3:** A carbide face milling cutter (160 mm) diameter is used to change the dimensions of (10) blocks of (124 mm \* 130 mm \* 136 mm ) to (10) cubes of (120 mm \* 120 mm \* 120 mm). the feed is (0.75 mm/revolution ), the over travel is (16 mm), the depth of cut is (1 mm) and the cutting speed is (200 m/minute): a. find the total economic time taken to machine all the blocks. b. Draw sketches for your answer, showing the details of cut.

نمونە ۳ : مشاریکی دارنینی رویی کاربایدی تیره (160 mm) ی بهکار هیئرا بو بگۆرینی ره ههندهکانی (10) بلۆکی (124 mm \* 130 mm \* 136 mm) بو (10) شهشپالوی (120 mm \* 120 mm \* 120 mm). ده رخوااردانهکهی (0.75 mm/revolution) ه له ههر خولیکدا بهکار بهیئریت وه سهری پیگهیشتنهکهی (16 mm) ه وه قولی برین (1mm) بیت ، وه گوری برینهکهی (200 m/minute) ه، -A . سهرجهمهکه کاتی ئابووری خایهراو بدۆزه وه بو مهکینه کردنی ههموو بلۆکهکان . B- هیلکاری وینه بکیشه بو وه لامهکهت، نیشان دانی وردهکاری برینهکهی.

**Given :** cutter diameter = D =160 mm, number of blocks = K = 10 blocks, feed = f =0.75 mm/revolution, the over travel = 16 mm and cutting speed = 200 m/minute.

**Solution:**  $V_c = \frac{\pi DN}{1000} \rightarrow 200 = \frac{(\pi * 160 * N)}{1000}$


$$N = 397.887 \text{ RPM.}$$

کاتیک ئیمه block هکان دهبرین ، دهبیت maximum dimension بکهین به بهرزی بو block هکه وه minimum dimension دابننن به دریزی block هکه وهك ئهم رهسمهی لای خوارهوه:

$$\text{Maximum dimension} = \text{block height} = 136\text{mm}$$

$$\text{Minimum dimension} = \text{block length} = l = 124\text{mm}$$

$$\therefore \text{width of the block} = W = 130\text{mm}$$

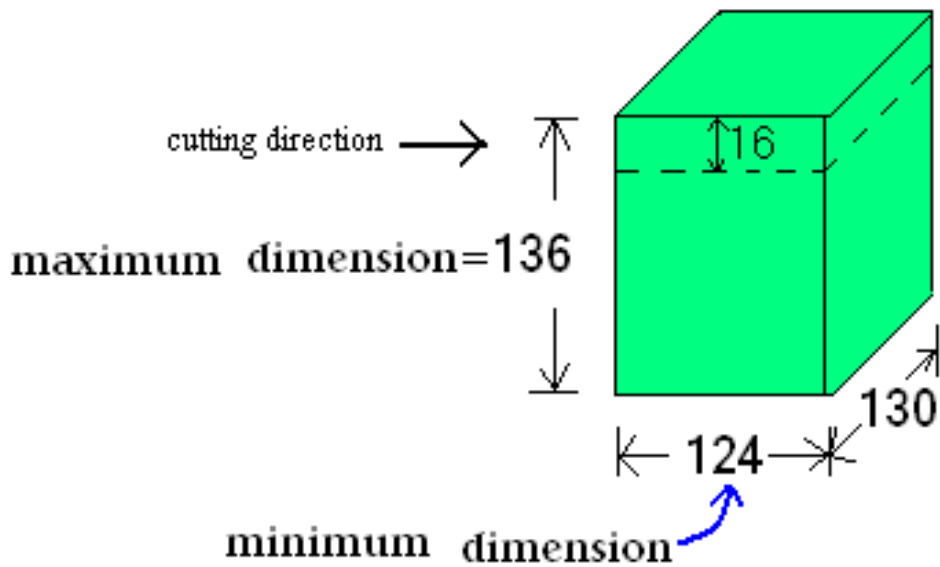

$$h = \frac{1}{2} \left[ D - \sqrt{D^2 - W^2} \right]$$

$$h = \frac{1}{2} \left[ 160 - \sqrt{160^2 - 130^2} \right]$$

$$h = 33.363 \text{ mm}$$

$$L = l + h + s = 124 + 33.363 + 16 = 173.363 \text{ mm}$$

Number of stroke = 1 because  $D \geq \text{width of the block}$

*Machining time1*

$$= \left( \frac{\text{total length } l}{\text{feed} * \text{speed}} \right) * \left( \frac{\text{cutting thickness}}{\text{depth of cut}} \right) * \text{number of blocks}$$

\* number of strokes

$$T_{m1} = \left( \frac{L1}{fN} \right) * \left( \frac{16}{t} \right) * k * 1$$

$$T_{m1} = \left( \frac{173.363}{0.75 * 397.887} \right) * \left( \frac{16}{1} \right) * 10 * 1$$


$$T_{m1} = 92.951 \text{ minute}$$

کاتیک نیمه block مکان دمپرین ، دهیئت maximum dimension بکین به بهرزی بۆ block مکه  
 وه minimum dimension دابنپین به دریزی block مکه. وهك ئەم رسمه‌ی لای خواره‌وه:

$$\text{Maximum dimension} = \text{block height} = 130\text{mm}$$

$$\text{Minimum dimension} = \text{block length} = l = 120\text{mm}$$

$$\therefore \text{width of the block} = W = 124\text{mm}$$

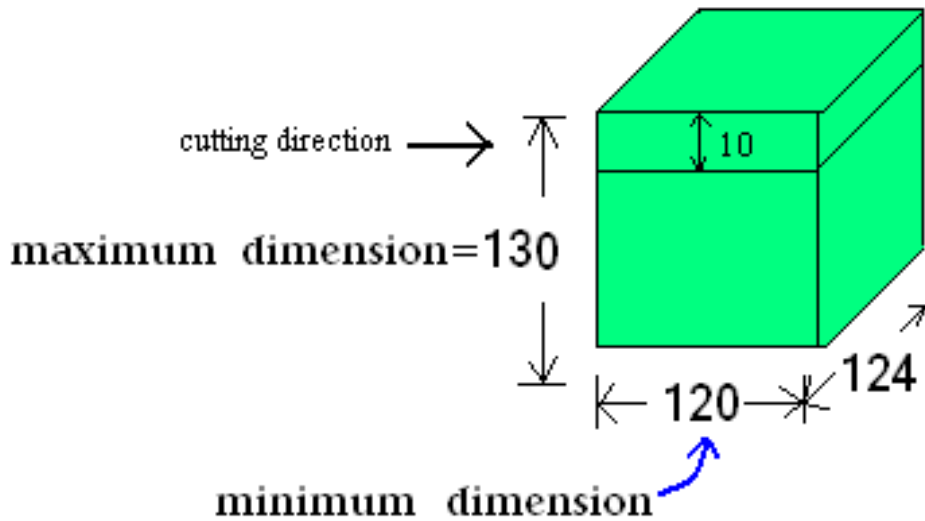

$$h_2 = \frac{1}{2} \left[ D - \sqrt{D^2 - W^2} \right]$$

$$h_2 = \frac{1}{2} \left[ 160 - \sqrt{160^2 - 124^2} \right]$$

$$h_2 = 29.443 \text{ mm}$$



$$L2 = l + h + s = 120 + 29.443 + 16 = 165.443 \text{ mm}$$

Number of stroke =1 because  $D \geq \text{width of the block}$

*Machining time 2*

$$= \left( \frac{\text{total length 1}}{\text{feed} * \text{speed}} \right) * \left( \frac{\text{cutting thickness}}{\text{depth of cut}} \right) * \text{number of blocks} \\ * \text{number of strokes}$$

$$Tm2 = \left( \frac{L2}{fN} \right) * \left( \frac{16}{t} \right) * k * 1$$

$$Tm2 = \left( \frac{165.443}{0.75 * 397.887} \right) * \left( \frac{10}{1} \right) * 10 * 1$$

$$Tm2 = 55.440 \text{ minute.}$$


.....

کاتیک نيمه block مکان دمپرین ، دهبيت maximum dimension بکھین به بهرزی بۆ block مکه  
 وه minimum dimension دابنپین به درپژی block مکه. وهك ئەم رسمه‌ی لای خواره‌وه:

$$\text{Maximum dimension} = \text{block height} = 124\text{mm}$$

$$\text{Minimum dimension} = \text{block length} = l = 120\text{mm}$$

$$\therefore \text{width of the block} = W = 120\text{mm}$$

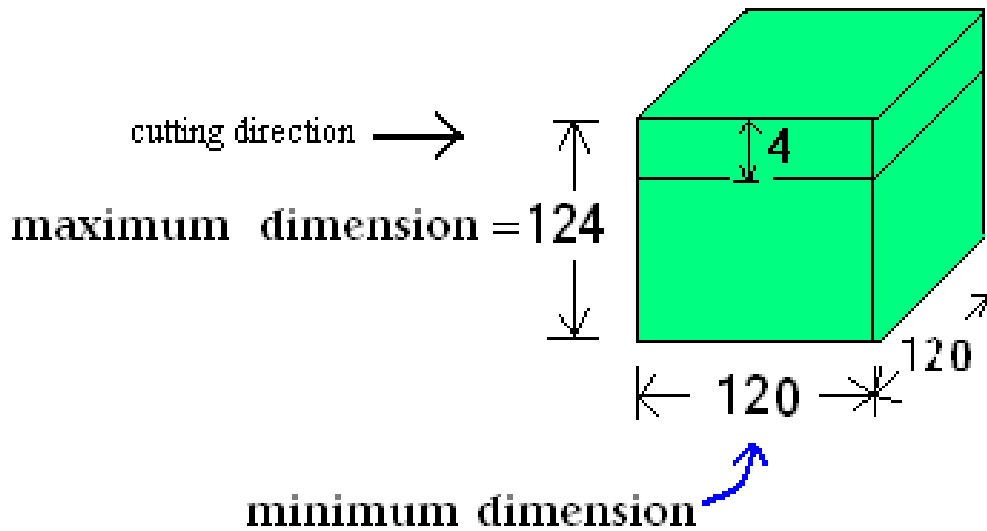

$$h_3 = \frac{1}{2} \left[ D - \sqrt{D^2 - W^2} \right]$$

$$h_3 = \frac{1}{2} \left[ 160 - \sqrt{160^2 - 120^2} \right]$$

$$h_3 = 54.169 \text{ mm}$$

$$L_3 = l + h + s = 120 + 54.169 + 16 = 196.169 \text{ mm}$$

Number of stroke = 1 because  $D \geq \text{width of the block}$

*Machining time 3*

$$= \left( \frac{\text{total length } l}{\text{feed} * \text{speed}} \right) * \left( \frac{\text{cutting thickness}}{\text{depth of cut}} \right) * \text{number of blocks}$$

\* number of strokes

$$T_{m3} = \left( \frac{L_3}{fN} \right) * \left( \frac{16}{t} \right) * k * 1$$

$$T_{m3} = \left( \frac{196.169}{0.75 * 397.887} \right) * \left( \frac{4}{1} \right) * 10 * 1$$

$$T_{m3} = 26.294 \text{ minute.}$$

.....

The machining time for all blocks =  $T_{m1} + T_{m2} + T_{m3}$

$$T_m = 92.951 + 55.440 + 26.294 = 174.685 \text{ minute.} \quad (\text{Answer})$$

**Example 4:** A cylindrical milling cutter (160mm) in diameter is used to cut with a plain cut, (10) cubes of (92 mm \* 92 mm \* 92 mm) to (6) cubes of (88 mm \* 88 mm \* 88 mm) and (4) cubes of (80 mm \* 80 mm \* 80 mm). Determine the economical machining time, for milling all the cubes, when the feed is 0.8 mm/rev, the depth of cut is (1) mm, the over travel is (16 mm) and the cutting speed is 40m/min.

نمونه ۴ : مشاریکی دارنینی لولهیی (160mm) له تیر هدا به کار هینرا بو برین به برینیکی تهخت. (10) شهش پالوی (92 mm \* 92 mm \* 92 mm) بو (6) شهش پالوی (88 mm \* 88 mm \* 88 mm) وه بلوکه که (500 mm) دریزه. نهگهر دهر خواردانی (0.5 mm) له ههر خولیکدا به کار بهینریت وه (4) (80 mm \* 80 mm \* 80 mm) کاتی مهکینه کردنی ئابووری دیاری بکه بو دارنینی ههموو بلوکهکان . کاتیک دهر خواردانه کهی (0.8 mm/rev) وه، قولی برین (1mm) وه. سهری پیگهیشتنه کهی (16 mm) وه گوری برینه کهی (40 m/minute) وه.

**Given :** cutter diameter = D = 160 mm, number of blocks = K = 10 blocks,

feed = f = 0.8 mm/revolution, the depth of cut = (1) mm, the over travel = 16 mm and cutting speed = 40 m/minute.

**Solution:**  $V_c = \frac{\pi D N}{1000} \rightarrow 40 = \frac{(\pi * 160 * N)}{1000}$

$$N = 79.577 \text{ RPM.}$$

There are two groups:

group A, (6) cubes of (88 mm \* 88 mm \* 88 mm)


group B, (4) cubes of (80 mm \* 80 mm \* 80 mm)

Calculation for group A:

کاتیک ئیمه block هکان دهر برین ، ده بییت maximum dimension بکهین به بهرزی بو block هکه وه minimum dimension دابنیین به دریزهی block هکه وه. هک ئهم ره سمهی لای خوار وه:

$$\text{Maximum dimension} = \text{block height} = 92 \text{ mm}$$

Minimum dimension = block length =  $l = 92\text{mm}$   
 $\therefore$  width of the block =  $W = 92\text{mm}$

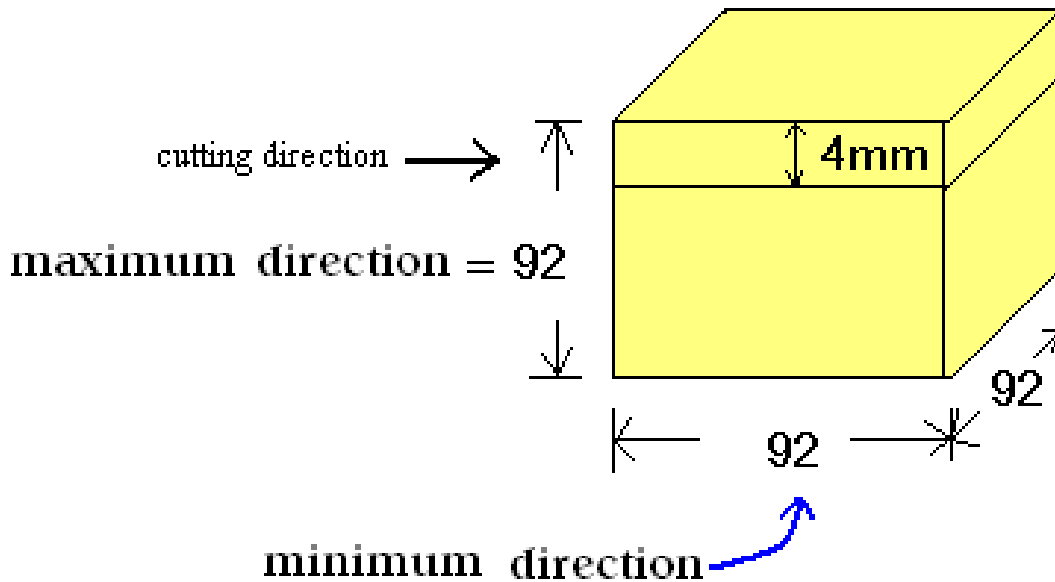

$$h = \sqrt{t(D - t)}$$

$$h1 = \sqrt{1(160 - 1)}$$

$$h1 = 12.609 \text{ mm}$$

$$\text{total length} = L1 = l + h + s = 92 + 12.609 + 16 = 120.609 \text{ mm}$$

Number of stroke = 1 because  $D \geq$  width of the block

Machining time1

$$= \left( \frac{\text{total length 1}}{\text{feed} * \text{speed}} \right) * \left( \frac{\text{cutting thickness}}{\text{depth of cut}} \right) * \text{number of blocks}$$

\* number of strokes

$$Tm1 = \left( \frac{L1}{fN} \right) * \left( \frac{4}{t} \right) * k * 1$$

$$T_{m1} = \left( \frac{120.609}{0.8 * 79.577} \right) * \left( \frac{4}{1} \right) * 6 * 1$$


$$T_{m1} = 45.468 \text{ minute}$$

کاتیک نيمه block مکان دمبرين ، دهيت maximum dimension بکين به بهرزی يو block هکه  
 وه minimum dimension دابنئين به دريژی block هکه. وهك نهم رسمه ی لای خواره وه:

$$\text{Maximum dimension} = \text{block height} = 92\text{mm}$$

$$\text{Minimum dimension} = \text{block length} = l = 88\text{mm}$$

$$\therefore \text{width of the block} = W = 92\text{mm}$$

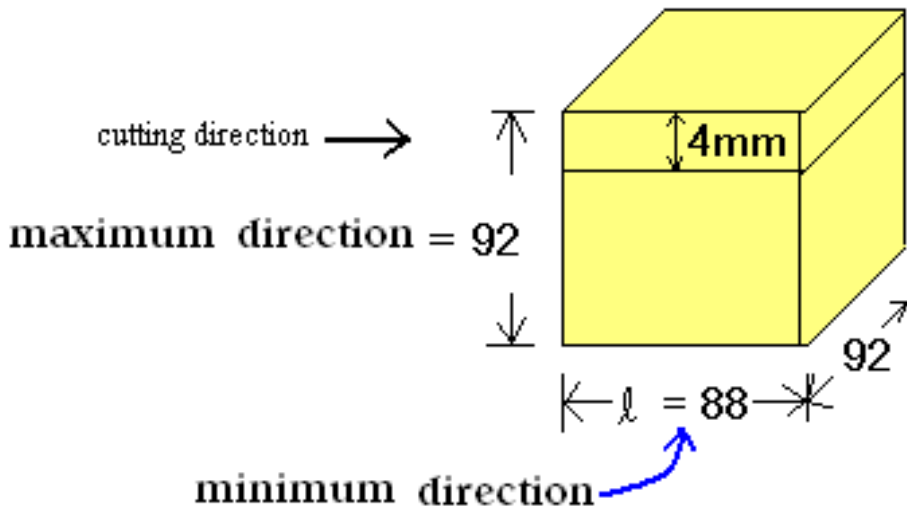

$$h = \sqrt{t(D - t)}$$

$$h_2 = \sqrt{1(160 - 1)}$$

$$h_2 = 12.609 \text{ mm}$$

$$\text{total length} = L1 = l + h + s = 88 + 12.609 + 16 = 116.609 \text{ mm}$$

Number of stroke =1 because  $D \geq \text{width of the block}$

*Machining time1*

$$= \left( \frac{\text{total length 1}}{\text{feed} * \text{speed}} \right) * \left( \frac{\text{cutting thickness}}{\text{depth of cut}} \right) * \text{number of blocks} \\ * \text{number of strokes}$$

$$Tm2 = \left( \frac{L2}{fN} \right) * \left( \frac{4}{t} \right) * k * 1$$

$$Tm2 = \left( \frac{116.609}{0.8 * 79.577} \right) * \left( \frac{4}{1} \right) * 6 * 1$$

$$Tm2 = 43.96 \text{ minute}$$




كاتیك ئیمة block مەكان دەبرین ، دەبیت maximum dimension بکەین بە بەرزی بۆ block مەکه  
 ۋە minimum dimension دابنئین بە دریژی block مەکه. ۋەك ئەم رەسمە ی لای خوارەوہ:

$$\text{Maximum dimension} = \text{block height} = 92\text{mm}$$

$$\text{Minimum dimension} = \text{block length} = l = 88\text{mm}$$

$$\therefore \text{width of the block} = W = 88\text{mm}$$

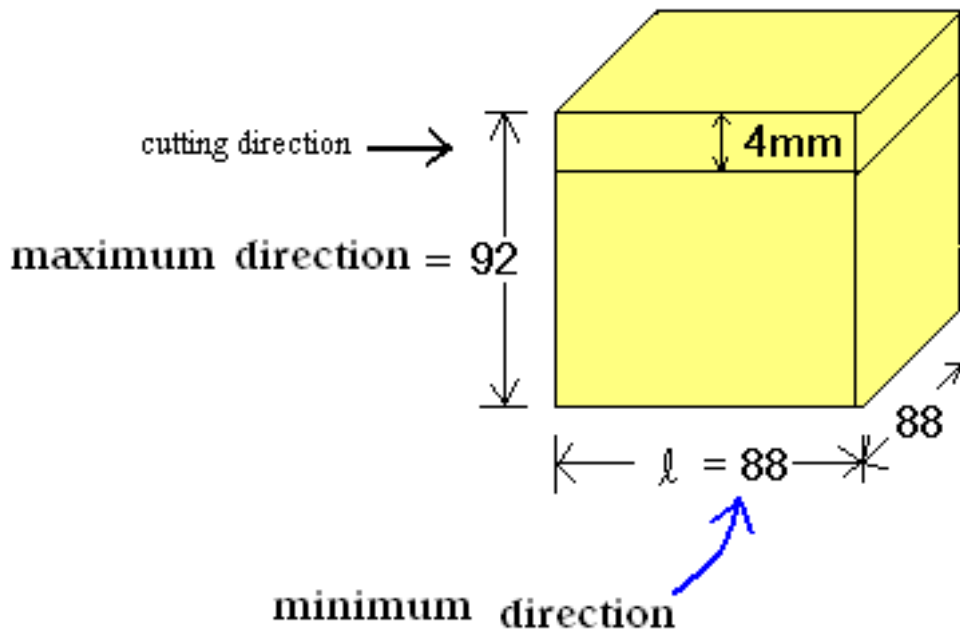

$T_{m3} = T_{m2} = 43.96$  minute.

.....

The machining time for group A =  $T_{m1} + T_{m2} + T_{m3}$

$$T_m = 45.468 + 43.96 + 43.96 = 133.389 \text{ minute.}$$


Calculation for group B:

*Maximum dimension = block height = 92mm*

*Minimum dimension = block length =  $l = 92\text{mm}$*

*$\therefore$  width of the block =  $W = 92\text{mm}$*



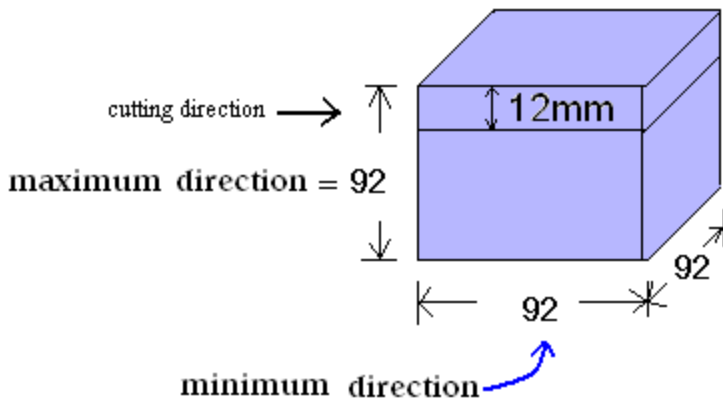

$$h = \sqrt{t(D - t)}$$

$$h1 = \sqrt{1(160 - 1)}$$

$$h1 = 12.609 \text{ mm}$$

$$\text{total length} = L1 = l + h + s = 92 + 12.609 + 16 = 120.609 \text{ mm}$$

Number of stroke = 1 because  $D \geq \text{width of the block}$

*Machining time1*

$$= \left( \frac{\text{total length 1}}{\text{feed} * \text{speed}} \right) * \left( \frac{\text{cutting thickness}}{\text{depth of cut}} \right) * \text{number of blocks} \\ * \text{number of strokes}$$

$$Tm1 = \left( \frac{L1}{fN} \right) * \left( \frac{12}{t} \right) * k * 1$$

$$Tm1 = \left( \frac{120.609}{0.8 * 79.577} \right) * \left( \frac{12}{1} \right) * 4 * 1$$


$$Tm1 = 90.937 \text{ minute .}$$

کاتیك ئیمة block مکان دهرین ، دهییت maximum dimension بکەین به بهرزی بو block هکه  
 وە minimum dimension دابننن به دریزی block هکه. وەك ئەم رەسمەى لای خوارەوه:

$$\text{Maximum dimension} = \text{block height} = 92\text{mm}$$

$$\text{Minimum dimension} = \text{block length} = l = 80\text{mm}$$

$$\therefore \text{width of the block} = W = 92\text{mm}$$

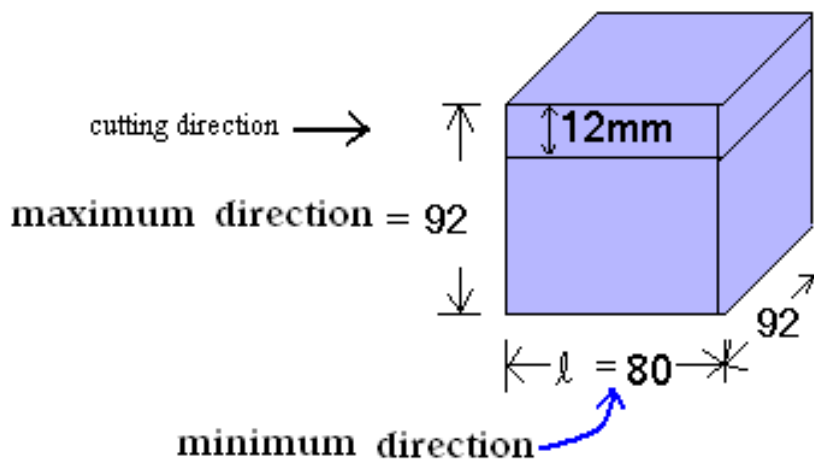

$$h = \sqrt{t(D - t)}$$

$$h2 = \sqrt{1(160 - 1)}$$

$$h2 = 12.609 \text{ mm}$$

$$\text{total length} = L1 = l + h + s = 80 + 12.609 + 16 = 108.609 \text{ mm}$$

Number of stroke =1 because  $D \geq \text{width of the block}$

*Machining time1*

$$= \left( \frac{\text{total length 1}}{\text{feed * speed}} \right) * \left( \frac{\text{cutting thickness}}{\text{depth of cut}} \right) * \text{number of blocks} \\ * \text{number of strokes}$$

$$Tm2 = \left( \frac{L2}{fN} \right) * \left( \frac{12}{t} \right) * k * 1$$

$$Tm2 = \left( \frac{108.609}{0.8 * 79.577} \right) * \left( \frac{12}{1} \right) * 4 * 1$$

$$Tm2 = 81.889 \text{ minute}$$


.....

كاتيك ئىمە block ەكان دەبرين ، دەبىت maximum dimension بىكەين بە بەرزى بۆ block ەكە  
وە minimum dimension دابنىين بە دريژى block ەكە. وەك ئەم رەسمەى لای خوارەوہ:

$$\text{Maximum dimension} = \text{block height} = 92\text{mm}$$

$$\text{Minimum dimension} = \text{block length} = l = 80\text{mm}$$

$$\therefore \text{width of the block} = W = 80 \text{ mm}$$

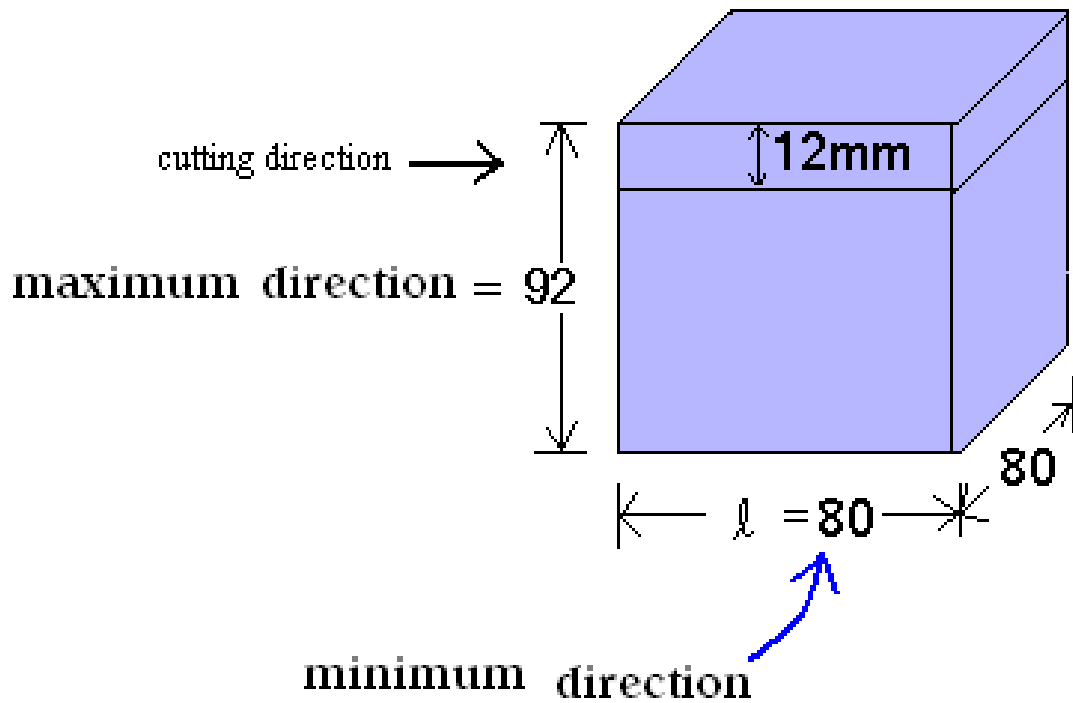

$T_{m3} = T_{m2} = 81.889$  minute.

.....

The machining time for group B =  $T_{m1} + T_{m2} + T_{m3}$

$$T_m = 90.937 + 81.889 + 81.889 = 254.716 \text{ minute.}$$

Machining for all blocks =  $(T_m)_A + (T_m)_B$

$$= 133.389 + 254.716 = 388.105 \text{ minute. (Answer)}$$

ئەگەر diameter كەتەرەكە بچوكتر بو له پانتاي ئەو رووهی كه كەتەرەكە دايدەتاشیت ، ئەو اپتوئیسته كه كەتەرەكە دوجار بەسەر روی work piece مەكدا پروات، چونكه كەتەرەكە له هەر جارێكدا نیوهی پانتا بیهكه دادەتاشیت . وە دەبیته machining time جارانی (2) بكریت. وەك ئەم نمونهیهی لای خوار هوه.

**Example 5:** A face milling cutter of 80mm diameter is used to change the dimensions of 9 blocks from (120 mm \* 120 mm \*120 mm ) to (80mm \* 80mm \*100mm ). The feed is (0.5 mm/revolution), the over travel is (20 mm), the depth of cut is (2 mm) and the cutting speed is (80 m/minute). Determine the economical machining time for milling all the Blocks. **Note : three blocks are milled together.**

نموونه 5: مشاریکی دارنینی روی تیره (80mm) ی بهكار هینرا بو بگۆرینی ره ههندهكانی (9) بلۆکی (120 mm \* 120 mm \*120 mm ) بو (80mm \* 80mm \*100mm ) ، دهرخواردانهكهی (0.5 mm/revolution ) له ههر خولێكدا وه سهری پێگهیشتنهكهی (20 mm) ه وه قوئی برین (2 mm) بیته ، وه گۆری برینهكهی (80 m/minute) ه، A- .كاتی مهكینهكردنی ئابووری دیاری بکه بو دارنینی ههموو بلۆکهكان .تییینی :سی بلۆك پێکهوه مهكینه دهکرین.

**Given :** cutter diameter = D =80 mm, number of blocks = K = 9 blocks, feed = f =0.5 mm/revolution, the over travel = 20 mm and cutting speed = 80 m/minute.

**Solution:**  $V_c = \frac{\pi DN}{1000} \rightarrow 80 = \frac{(\pi * 80 * N)}{1000}$


$$N = 318.309 \text{ RPM.}$$

كاتێك ئێمه block هكان دهربرین ، دهبیته maximum dimension بکهین به بهرزى بو block هكه وه minimum dimension دابنێین به درێژی block هكه. وەك ئەم رهسمهی لای خوار هوه:

$$\text{Maximum dimension} = \text{block height} = 120\text{mm}$$

$$\text{Minimum dimension} = \text{block length} = l = 120\text{mm}$$

$$\therefore \text{width of the block} = W = 120\text{mm}$$

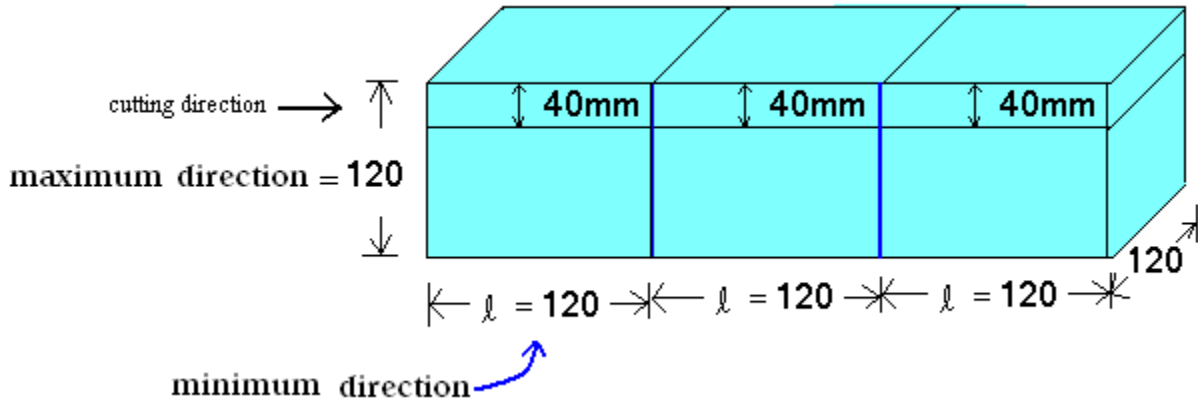

$$h = \frac{1}{2} \left[ D - \sqrt{D^2 - W^2} \right]$$

$$h = \frac{1}{2} \left[ 80 - \sqrt{80^2 - 60^2} \right]$$

$$h = 13.542 \text{ mm}$$

$$L1 = (3 * l) + h + s = (3 * 120) + 13.542 + 20 = 393.542 \text{ mm}$$

Number of stroke = 2 because  $D > \text{width of the block}$

*Machining time1*

$$= \left( \frac{\text{total length 1}}{\text{feed * speed}} \right) * \left( \frac{\text{cutting thickness}}{\text{depth of cut}} \right) * \text{number of groups} \\ * \text{number of strokes}$$

$$Tm1 = \left( \frac{L1}{fN} \right) * \left( \frac{40}{t} \right) * k * 2$$

$$Tm1 = \left( \frac{393.542}{0.5 * 318.309} \right) * \left( \frac{40}{2} \right) * 3 * 2$$


$$Tm1 = 296.58 \text{ minute}$$

كاتيك ئېمە block ەكان دەپرېن ، دەپتە maximum dimension بىكەين بە بەرزى بۆ block ەكە  
 ۋە minimum dimension دابنېين بە درېژى block ەكە. ۋەك ئەم رەسمەى لای خوارەوہ:

$$\text{Maximum dimension} = \text{block height} = 130\text{mm}$$

$$\text{Minimum dimension} = \text{block length} = l = 120\text{mm}$$

$$\therefore \text{width of the block} = W = 120\text{mm}$$

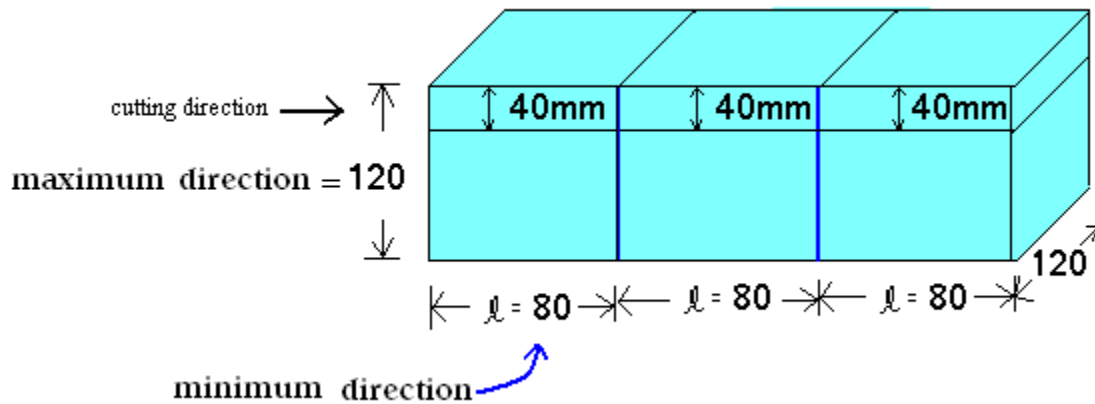

$$h_2 = h_1 = 13.542 \text{ mm}$$

$$L_2 = (3 * l) + h + S = (3 * 80) + 13.542 + 20 = 273.542 \text{ mm}$$

Number of stroke = 2 because  $D > \text{width of the block}$

*Machining time 2*

$$= \left( \frac{\text{total length 1}}{\text{feed * speed}} \right) * \left( \frac{\text{cutting thickness}}{\text{depth of cut}} \right) * \text{number of groups} \\ * \text{number of strokes}$$

$$T_{m2} = \left( \frac{L_2}{fN} \right) * \left( \frac{40}{t} \right) * k * 2$$

$$T_{m2} = \left( \frac{273.54}{0.5 * 318.309} \right) * \left( \frac{40}{2} \right) * 3 * 2$$


$$Tm2 = 206.14 \text{ minute.}$$

کاتیک نيمه block مکان دهرين ، دهبيت maximum dimension بکين به بهرزی بو block هکه  
 وه minimum dimension دابنين به دريژی block هکه. وهک نهم رسمه لای خواره وه:

$$\text{Maximum dimension} = \text{block height} = 124 \text{ mm}$$

$$\text{Minimum dimension} = \text{block length} = l = 120 \text{ mm}$$

$$\therefore \text{width of the block} = W = 80 \text{ mm}$$

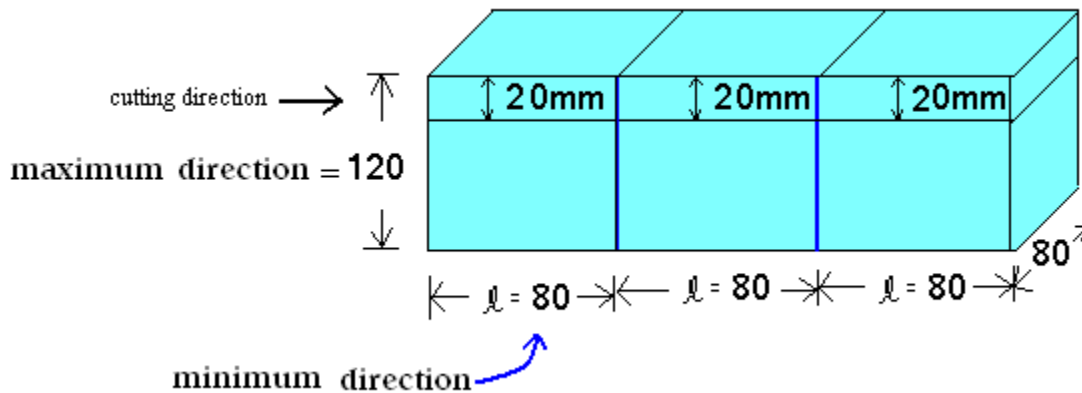

$$h3 = \frac{1}{2} \left[ D - \sqrt{D^2 - W^2} \right]$$

$$h3 = \frac{1}{2} \left[ 80 - \sqrt{80^2 - 80^2} \right]$$

$$h3 = 40 \text{ mm}$$

$$L3 = (3 * l) + h + s = (3 * 80) + 40 + 20 = 300 \text{ mm}$$

Number of stroke = 1 because  $D = \text{width of the block}$



*Machining time 3*

$$= \left( \frac{\text{total length 1}}{\text{feed} * \text{speed}} \right) * \left( \frac{\text{cutting thickness}}{\text{depth of cut}} \right) * \text{number of groups} \\ * \text{number of strokes}$$

$$Tm3 = \left( \frac{L3}{fN} \right) * \left( \frac{20}{t} \right) * k * 1$$

$$Tm3 = \left( \frac{300}{0.5 * 318.309} \right) * \left( \frac{20}{2} \right) * 3 * 1$$


$$Tm3 = 56.52 \text{ minute.}$$

.....

The machining time for all blocks =  $Tm1 + Tm2 + Tm3$

$$Tm = 296.58 + 206.14 + 56.52 = 559.24 \text{ minute.} \quad (\text{Answer})$$

## کون کردن Drilling

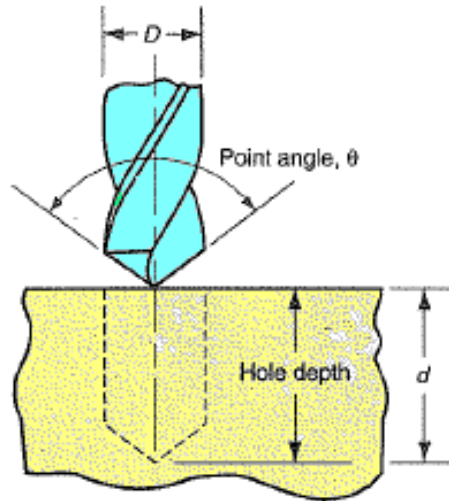

**Question:** In drilling operation a straight cylindrical hole is obtained. How?

**Answer:** This is constructed with boring. The rotating drill feeds into the stationary work piece to form a hole whose diameter is equal to the diameter of the drill.

**پرسیار:** له کرداری کون کردندا کونی لوله کی ریک به دست دهینریت. چون؟

**وهلام:** نهمه دروست ده بیت به هه لکولین. کونکره خولوه که پارچه ی نیشه که ده خوات تا کونیک پیک بهینیت که تیره که یه کسانه به تیره ی کونکره که .

## هیزی برین له کون کردندا Cutting force in drilling

**Question:** What is meant with the horizontal forces in drilling and what are their advantages?

**Answer:**  $2F_h$ , these forces act in horizontal plane but in opposite direction, when the result of  $2F_h$  is zero the hole become true axial, true cylindrical shape and then if the result is not equal to zero, the product will be bad and non productive and non economic.

**پرسیار:** مههست له هیزه ئاسۆیهکان له کون کردندا چیه؟ وه سوودیان چیه؟

**وهلام:**  $2F_h$ ، ئەم هیزانه له روتتهختیکی ئاسۆیدا کار دهکهن بهلام به ئاراسته ی پینچهوانه، کاتیکی که نهجامی  $2F_h$  سفره کونهکه دهبیته شیوهی تهوههیی راست، شیوهی لولهکی راست وه پاشان ئهگهر نهجامهکه یهکسان نهبو به سفر، بهرهمهکه خراب دهبیته وه نا بهرهمدار و نا ئابووری دهبیته.

**Question:** What is meant with the vertical forces in drilling?

**Answer:** These forces in vertical direction and they are controlled by  $F$  total, the value is about 40%  $F$  total.

**پرسیار:** مههست له هیزه ستونیهکان له کون کردندا چیه؟

**وهلام:** ئەم هیزانه به ئاراسته ی ستونین و کۆنترۆل دهکرن له لایهن ( $F$ ) ی سهرجهم، نرخهکه ی نزیکه ی %40 ( $F$ ) ی سهرجهمه.

**Example 3:** Determine the machining time to drill a hole of 20 mm diameter, the work piece 25 mm thick by a drill at a cutting speed of (30m / minute) with a feed of (0.2 mm/revolution).

نمونه ۳: کاتی مهکینه کردن دیاری بکه بو هه لکه نندی کونیکه تیره (20 mm) ی پارچه ی کاره که ( 25 mm) نهستوره بههوی کونکهریکهوه به گوری برین (30m/minute) به ده ر خوار دانی (0.2 mm/revolution).

**Given:** diameter =  $D=20$  mm, cutting velocity =  $V_c=30$  m/min, work piece thickness = 25 mm, Feed =  $f=0.2$  mm/rev.

**Solution:**  $V_c = \frac{\pi DN}{1000} \rightarrow 30 = \frac{(\pi * 20 * N)}{1000}$

$$N = 477 \text{ RPM.}$$

$$L = l + (0.3 * D) = 25 + (0.3 * 20)$$

$$L = 25 + 6 = 31 \text{ mm}$$

$$\text{Machining time} = T_m = \frac{L}{fN} = \frac{31}{0.2 * 477}$$

$$T_m = 0.324 \text{ minute (answer)}$$

بیروکه ی پرسیاره کانی دریل نهوهیه که ههموکاتیک.

$$L = \text{Block height} + (0.3 * D) + S$$

**Example 4:** A hole of (20 mm) is drilled at the center for (9) cubes of (86 mm\* 86 mm\* 86 mm) and (9) cubes of (80mm \*80mm \*80 mm). Determine the economical machining time, for drilling all the cubes, when the feed is 0.75 mm/rev, the over travel is 20 mm and the cutting speed is 60 m/ min.

نمونه ۴: کونیکي (20 mm) ی هه لکه نرا له ناوهندی (9) شه شپالوی (86 mm\* 86 mm\* 86 mm) وه (9) شه شپالوی (80mm \*80mm \*80 mm). کاتی ما کینه کردنی ئابووریانه دیاری بکه، بۆ کون کردن هه موو شه شپالوه کان، کاتیک دهر خوار دانه که (0.75 mm/rev) ه، سه ری پیگه یشتنه که ی (20 mm) ه وه گوړی برینه که (60 m/ min).

**Given:** cutter diameter =D=20 mm, feed = f =0.75 mm/rev, over travel =S =20mm and cutting speed =Vc =60m/min.

**Solution:** cutting speed =Vc =  $\frac{\pi * D * N}{1000}$


$$60 = \frac{\pi * 20 * N}{1000} \rightarrow N = 954.929 \text{ RPM}$$

There are two groups :group(1) and group (2).

Group(1) is (9) cubes of (86 mm\* 86 mm\* 86 mm).

Group(2) is (9) cubes of (80mm \* 80mm \* 80 mm).

Calculation for group (1):

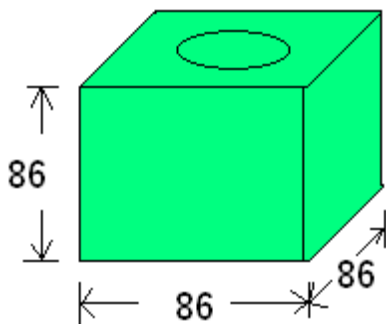

Total length = height +(0.3\*D) + S

$$L = 86 + (0.3 * 20) + 20$$


$$L = 86 + 6 + 20 = 112 \text{ mm.}$$

$$\text{Machining time} = \left( \frac{\text{total length}}{\text{feed} * \text{speed}} \right) * \text{number of blocks}$$

$$Tm 1 = \left( \frac{L}{f * N} \right) * K$$

$$Tm 1 = \left( \frac{112}{0.75 * 954.929} \right) * 9 = 1.407 \text{ minute.}$$

Calculation for group (2):

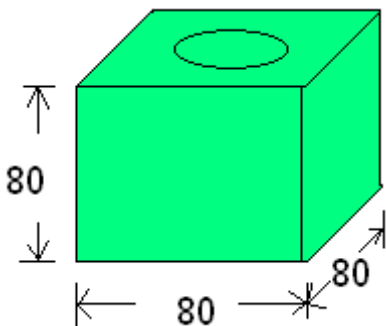

$$\text{Total length} = \text{height} + (0.3 * D) + S$$

$$L = 80 + (0.3 * 20) + 20$$

$$L = 80 + 6 + 20 = 106 \text{ mm.}$$

$$\text{Machining time} = \left( \frac{\text{total length}}{\text{feed} * \text{speed}} \right) * \text{number of blocks}$$


$$Tm 2 = \left( \frac{L}{f * N} \right) * K$$

$$Tm\ 1 = \left( \frac{106}{0.75 * 954.929} \right) * 9 = 1.332\ \text{minute.}$$

Machining time =  $Tm1 + Tm2 = 1.407 + 1.332 = 2.739$  minute. (answer)

## Merchant circle

بازنه‌ی میچمنت

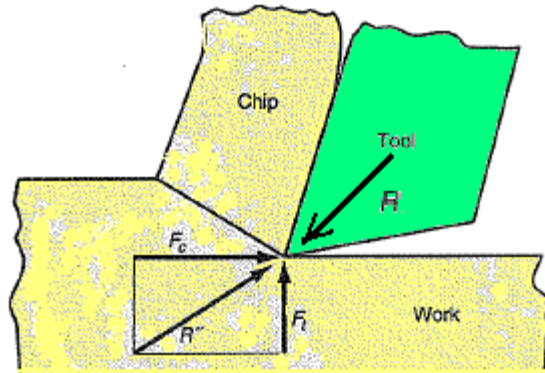

Question: what you know about the shear system between the chip and the work piece.

Answer: There are two systems in metal cutting:

1. Shear system between the work piece and the chip.
2. Friction system between the tool and the chip.

In Merchant's theory, there is a resultant force  $R$  acting on the chip to be cut and there is reaction  $R$  from the work piece. The force  $R$  can be measured due to components  $F_h$  and  $F_v$ . And also we can draw the Merchant's circle which is possible to draw the shear system ( $F_s$ ) and ( $N_s$ ) which they are perpendicular to each other. In this case, the shear forces  $F_s$  and  $N_s$  can be determined from equation (1) and (2) whose the derivations are shown below:

**پرسیار:** چی ده‌زانی‌ت دهر‌بار‌ه‌ی سیستهم‌ی شیر له‌نیوان رایشه‌که و پارچه‌ی کاره‌که‌دا .



**وه‌لام:** له برینی کانزاکاندا دو سیستهم هه‌یه :



1. سیستمی شیر لهنیوان پارچه‌ی کاره‌که و رایشه‌که‌دا .

۲. سیستمی لیکخشان لهنیوان نامرازه‌که و رایشه‌که‌دا .

له بیردۆزی میچه‌نتدا ، هیزی بهرنه‌نجام هه‌یه واته R کارده‌کاته سه‌ر رایشه‌که تا ببیریت وه کاردانه‌وه‌ی R هه‌یه له پارچه‌ی کاره‌که‌وه . هیزی R ده‌توانریت بیوریت به‌هوی پیکنه‌ره‌کانی (Fh) و (Fv) . وه هه‌روه‌ها ئیمه ده‌توانین بازنه‌ی میچه‌نت وینه بکیشین که شیاهه بو کیشانی سیستمه‌ی شیر (Fs) و (Ns) که ئه‌وان ئه‌ستونن بو یه‌کتر . له‌م حاله‌تدا، هیزی شیر (Fs) و (Ns) ده‌توانریت دیاری بکریت له هاوکیشه‌ی (1) و (2) وه که داتاشینه‌کانیان، له‌خواره‌وه نیشان دراوه:

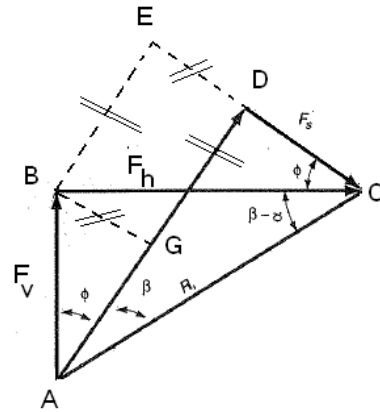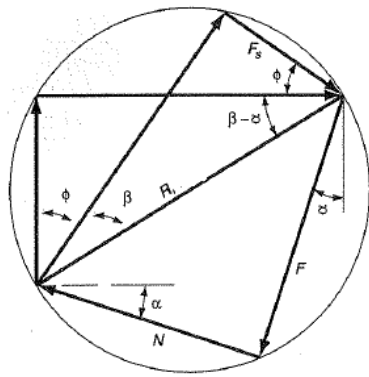

$$\cos \phi = \frac{CE}{Fh} \rightarrow CE = Fh \cos \phi \dots \dots \dots (*)$$

$$\text{But } DE = BG$$

$$\sin \phi = \frac{BG}{Fv} \rightarrow BG = Fv \sin \phi \dots \dots \dots (**)$$

Substituting of(\*) and (\*\*) into (Fs)

$$Fs = CD = CE - DE \rightarrow Fs = CE - BG$$

$$Fs = Fh \cos \phi - Fv \sin \phi \dots \dots \dots (1)$$

$$\cos \phi = \frac{AG}{Fv} \rightarrow AG = Fv \cos \phi \dots \dots \dots (a)$$

$$\sin \phi = \frac{BE}{Fh} \rightarrow BE = Fh \sin \phi$$

But  $GD=BE$

$$\therefore GD = Fh \sin \phi \dots \dots \dots (b)$$

Substituting of (a) and (b) into (Ns)

$$Ns = AD$$

$$Ns = AG + GD$$

$$Ns = Fv \cos \phi + Fh \sin \phi$$

### Built Up Edge (BUE)

لنیواری گهشه کردو

**Question:** Write and draw what you know about BUE and what are its advantages?

**Question:** Why it is better to use high cutting velocity in turning?

**Answer:**

1. Effect of cutting speed on the BUE.

BUE is a phenomenon which takes place at lower speeds because the cutting force is very high particularly at speed of 20 m/min then it

becomes lower. This means that the use of higher speeds is more economic because micro-crank appears which running in front of the tip of the tool.

2. **Material of the BUE tip.**

Some material from the work piece will be welded on the tip of the tool.

3. **Quality of the surface.**

So the design of the angles of the tool will be changed, for this reason, the quality of the surface of the metal to be cut will be changed.

4. **The wear of the cutting tool.**

The wear of the cutting tool will be change due to melt of some material from the work piece on the surface of the cutting tool.

**پرسیار:** بینوسه وه وینه بکیشه ئهوهی که تو دهیزانیت دهر باره ی BUE وه سوودی چیه؟

**پرسیار:** بۆچی باشتره بۆ برین، خیرایی بهرز بهکار بهینریت له سورانهوه دا؟

**وه لام:**

۱. کاریگهریی برین خیرایی له سهر BUE .

BUE دیاردهیه که پروو ده داته له نزمترین خیرایدا چونکه هیزی برین زور بهرز بهتایهتی له خیرایی ( 20 m/min) دا پاشان کهم دهکات. ئه مه ئه وه دهگهیه نیت که بهکار هینانی خیرایی بهرز ئابووریتره چونکه ورده درز دهرده کهوئیت که را دهکات له پیش سهره نوکه کهی ئامرازه که.

2. مادهی سهره نوکی BUE .

هه ندیک ماده له پارچی کاره که ده لکیت به سهره نوکی ئامرازه که وه.


۳. چۆنیهتی پرووه که .

له بهر ئه وهی نهخشه سازی گوشه کانی ئامرازه که دهگوریت، بۆ ئه م هویه، کوالیتی پروی ئه و کانزایه ی که ده برریت دهگوریت .

4. داخورانی ئامرازی برین .

داخورانی ئامرازی برین دهگۆریت بههۆی تواندهوهی ههندیک مادده لهپارچهی کارهکهوه لهسهه پرووی ئامرازی برینهکه .

## Cutting tool wear داخوری نامرزی برین

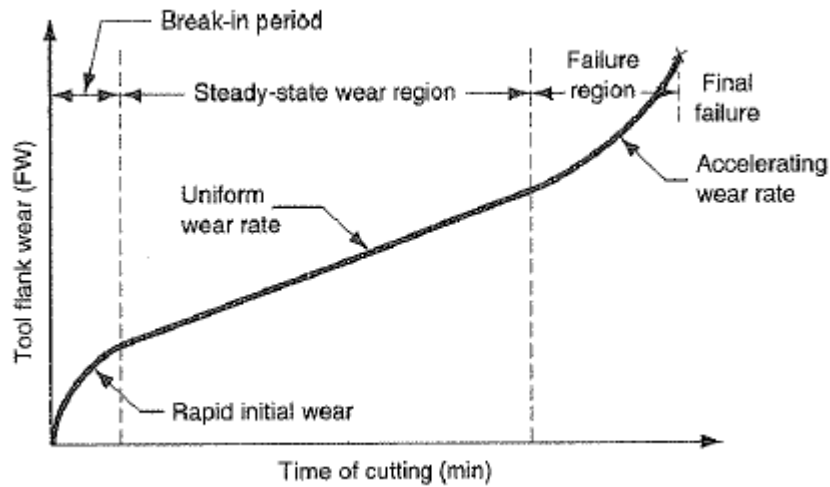


**Question:** Flank wear is more dangerous than crater wear.

**Answer:** The flank wear has division in the dimensions of the surface of the cutting tool and it affects the surface quality because of this the productivity of the cutting operation will be decreased. So the flank wear is more dangerous than crater wear as shown in the figure.

**پرسیار:** داخوری لاتهنیشت مهترسیدارتره له داخوری سهررو .

**وهلام:** داخوری لاتهنیشت دابهشونی هیه له رهههندهکانی رووی نامرزی برینهکهدا وه کار دهکاته سهر کوالیتی روهکه بههوی نهمه وه بهرهمداریهتی کردار برین کهم دهکات . داخوری لاتهنیشت مهترسیدارتره له داخوری سهررو ههروهک له وینهکهدا نیشان دراوه:.

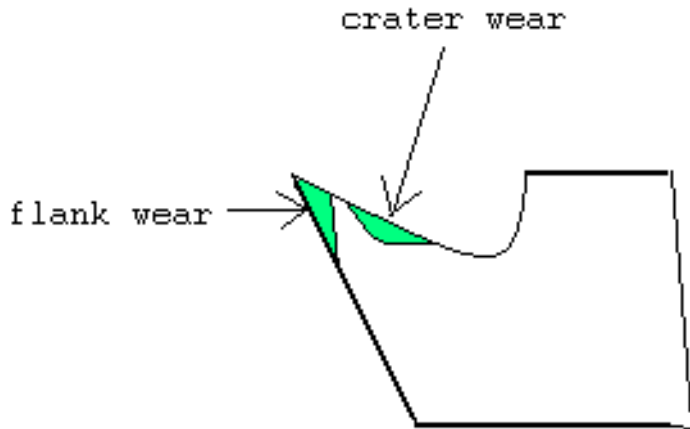

### Abrasive wear داخوری تیژ

**Question:** what is the Abrasive wear?


**Answer :** it is a type of wear. In the Abrasive wear, there is a third body which is abrasive particle (c). This particle will be fixed on the soft material as the material is a chip, and it will cut the hard material, the abrasive particle may be a dust or oxides or sand particle. The abrasive particle will cut micro-chip from the tool and then the weight of the tool will be decreased. In the workshops and the factories, the air must be cleaned by filtration from these particles.

**پرسیار:** داخوری تیژ چیه؟


**وهلام:** جوړیکی داخورانه له داخوری تیژدا، تهنی سنیهم ههیه که تهنوچکه تیژه (c). نهم تهنوچکه تیژه لهسهر ماده نهرمهکه جیگیر دهبیئت ههروهك مادهی رایشهکه، وه ماده سهختهکه دهبریئت، تهنوچکه تیژ لهوانهیه توز بیئت یان ئوکسید بیئت یان تهنوچکه یلم بیئت. تهنوچکه تیژهکه ورده رایش دهبریئت له نامرازهکه وه پاشان کیشی نامرازهکه کهم دهبیتهوه له وهرشه و کارگهکاندا، ههواکه دهبیئت پاک بکریتهوه به پالوتهکردنی لهو تهنوچکانه.

## Roughness of Surfaces

زبری پوهکان

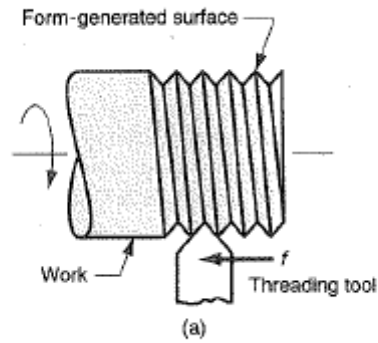

نامرزی برینی نوک خر Round nose cutting tool

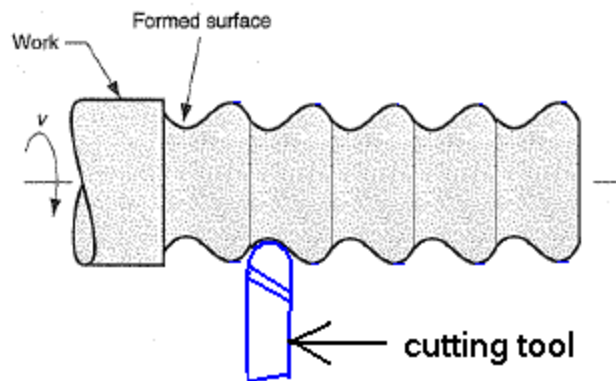

**Question:** write what you know about the advantages of the too nose radius .

**Answer :** The round nose tool has an  $R_a$  less than that of sharp nose tool. The  $R_a$  could be decreased (8) times when a proper radius (small  $r$ ) is used, for this reason, the sharp nose tools are deleted and the round nose tools are produced and the radius  $r$  is written on the tool because it has round profile. In this case, the life of the tool is increased and the roughness  $R_a$  is decreased.

**پرسیار:** ئهوهی که تو دهزانیت بنووسه ده باره ی سووده که ی زور نیوه تیره ی لووته که ی.


**وه لام:** ئامرازی لووت خپ نیوه تیره یه کی هه یه ( $R_a$ ) که متره له ئامرازی لووتی تیژ. توانراوه نیوه تیره که ی (8) ئه وهنده که م بکریته وه کاتیک نیوه تیره یه کی له بار به کار ده هینریت، بو ئهم هویه،

ئامرازی لووت تیژ سرپرایه وه ئامرازی لووت خپ بهرهم هینرا وه نیوه تیره که ی دنووسریت له سه ر ئامرازه که چونکه ئه و پروفایلی خری هه یه . له م حاله ندا، ته مهنی ئامرازه که زیاد کرا وه زبری که م کرایه وه.



## Rolling process

کرداری پانکردنهوه

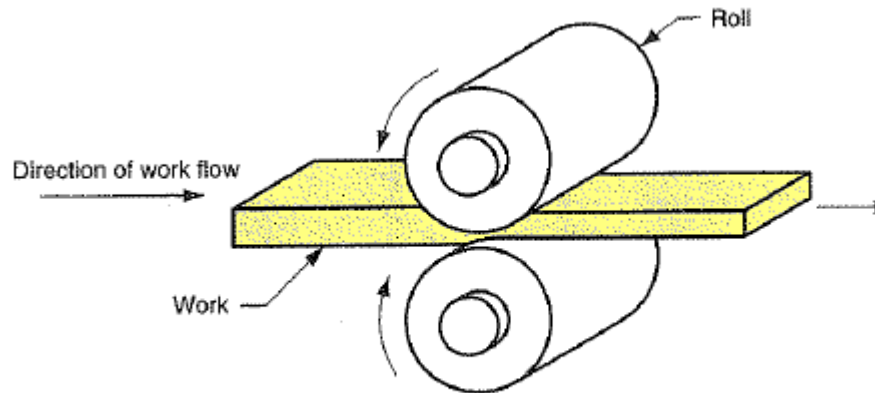

Isometric view of rolling process

**Question:** write what you know about the angle of contact and its advantages in rolling. How is it determined? How is it decreased in rolling design?

**پرسیار:** ئهوهی دهزانیت بینوسه ده ربارهی گوشه‌ی په‌یوهندی و سوودی له‌خل بوونه‌وه‌دا. چۆن دیاری ده‌کریت؟ چۆن که‌مه‌ده‌کریته‌وه له‌نه‌خشه‌سازی خلبونه‌وه‌دا؟

**Answer :**

### 1. Angle of contact.

Angle of contact ( $\alpha$ ) is an angle in rolling process by which the rollers are contact with the rolling strip and it is known as biting angle.

### 2. Its advantages.

Its advantages in rolling process to decide in the design of the rolling (choice suitable rollers radius) according to this rule

$$\left( \sin \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\Delta h}{r}} \right) \text{ where, } r \text{ is the radius of the rollers.}$$

### 3. Determination of the angle.

It is determined due to deformation zone which is between the strip before rolling and after rolling and also the derivation is shown below:

**وهلام:**

گوشه‌ی پهيوهندي .

گوشه‌ی پهيوهندي (  $\alpha$  ) گوشه‌یه‌که له کرداری خلبونه‌وهدا له لایهن که روله‌کان له‌گه‌له‌که شریته خلبونه‌وهدا به‌ریه‌ک ده‌کمون وه ناسراوه به گوشه‌ی گاز لینگرتن .


سوودی .

سوودی له کرداری خل بوونه‌وهدا بو بریاردانه نه‌خشه‌سازی خل بوونه‌وهدا واته (هه‌لبژاردنی نیوه تیره‌ی

گونجاوی روله‌کان) به‌گویره‌ی نهم یاسایه  $\left( \sin \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\Delta h}{r}} \right)$  لیره‌دا، (r) نیوه تیره‌ی بازنه‌که‌ی روله‌که‌یه .

دیاریکردنی گوشه‌که .

دیاری ده‌کریته به‌هوی ناوچه‌ی شیواوه‌وه که له‌نیوان شریته‌که پیش روله‌کردن و دوای روله‌کردن وه هه‌روه‌ها داتاشینه‌که له‌خواروه نیشان دراوه :

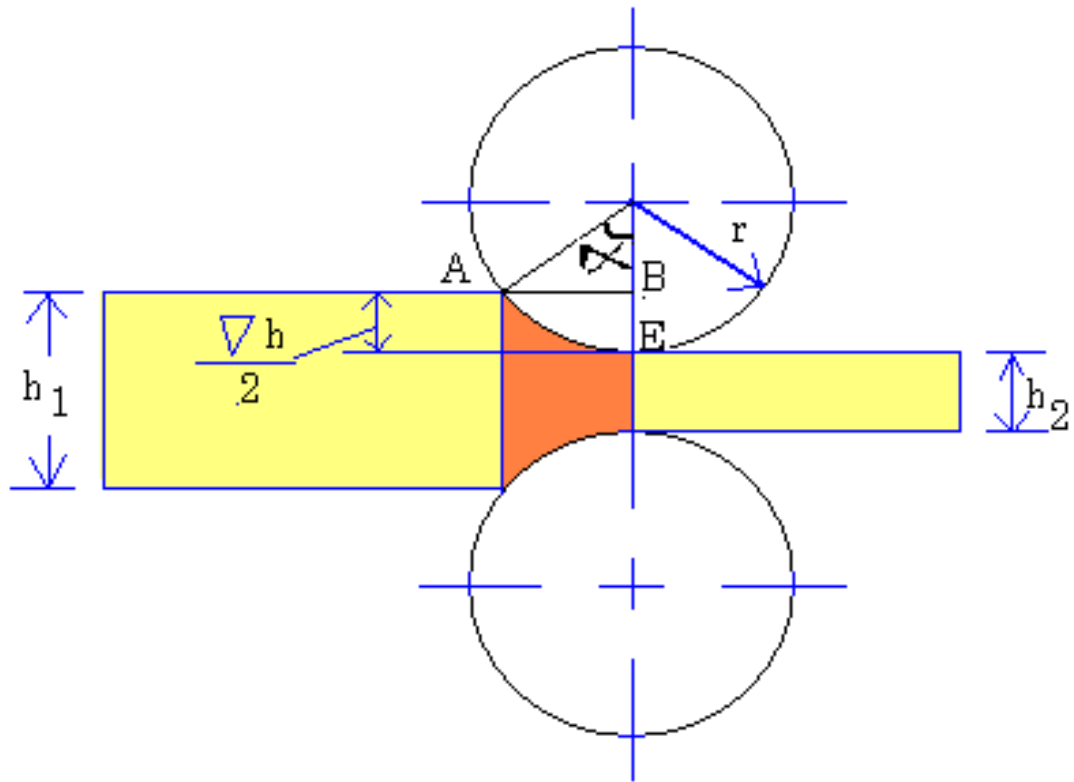

$$\cos \alpha = \frac{OB}{OA} = \frac{OE - BE}{OA} = \frac{OE}{r} - \frac{BE}{r} = \frac{r}{r} - \frac{BE}{r}$$

$$\cos \alpha = 1 - \frac{BE}{r} \rightarrow \cos \alpha = 1 - \frac{\Delta h}{2r}$$

$$1 - \cos \alpha = \frac{\Delta h}{2r} \rightarrow 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{\Delta h}{2r}$$

$$\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{\Delta h}{4r} \rightarrow \sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{\Delta h}{4r}}$$

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\Delta h}{r}}$$

#### 4. Decreasing the angle.

The angle of the contact is decreased with increase the radius of the rollers or with decrease ( $\Delta h$ ).

Rolling process is used to make the steel section which is used in contractions, wires and plates.

کهم بوونهوهی گوشهکه .

گوشه‌ی په‌یوه‌ندی‌ه‌که کهم کراوه‌ته‌وه له‌گه‌ل زور بوونی نیوه تیره‌ی روله‌که یان له‌گه‌ل کهم بوونه‌وه ( $\Delta h$ ).  
کرداری خل بوونه‌وه به‌کار ده هینریت بو دروستکردنی برگه‌ی پولا که به‌کار ده هینریت له بیناسازی،  
وایهر و پلیت .

#### The conditions of biting angle in rolling process

مهرجه‌کانی گوشه‌ی گاز لینگرتن له کرداری پانکر دنه‌ه‌دا

**Question :** What are the conditions of biting angle in rolling process ?

**Question :** In rolling process design, the contact angle ( $\alpha$ ) was greater than the friction angle ( $\beta$ ), what will occur for the condition of biting and why? Draw a detail sketch.

**Answer :** When  $R_x$  is positive, the biting occurs.

When  $R_x$  is negative, the biting does not occur.

**پرسیار:** مهرجه‌کانی گوشه‌ی گاز لینگرتن له کرداری خل بوونه‌وه کامانه‌ن ؟

**پرسیار:** له نه‌خشه‌سازی کرداری خل بوونه‌وه‌دا، گوشه‌ی په‌یوه‌ندی ( $\alpha$ ) مه‌زنتر بوو له گوشه‌که‌ی لیکشان ( $\beta$ ) چی روده‌دات بو حاله‌ته‌ی گاز لینگرتن وه بوچی؟ هیلکار بیکی ورده‌کاری وینه بکیشه .

**وهلام:** كاتيك ( $R_x$ )، هكه موجب بيت، گازليگرتن پروو دهديات.

كاتيك ( $R_x$ )، هكه سالب بيت، گازليگرتن پروو نادهديات.

**the conditions of biting :**

1.  $\beta$  must be greater than angle  $\alpha$  for having positive  $R_x$  to occur rolling operation.


Or

2.  $F_x$  must be greater than  $N_x$  for having positive  $R_x$  to occur rolling operation as shown below:

مهرجهكاني گازليگرتن :

1-  $\beta$  دهبيت مهزنتريبيت له گوشه  $\alpha$  بو بوني ( $R_x$ ) موجب تا كرداري خل بوونهوه پروو بدات .  
يان

2- ( $F_x$ ) دهبيت مهزنتريبيت له ( $N_x$ ) بو بوني ( $R_x$ ) موجب تا كرداري خل بوونهوه پروو بدات .  
ههروهك لهخوارموه نيشان دراوه :

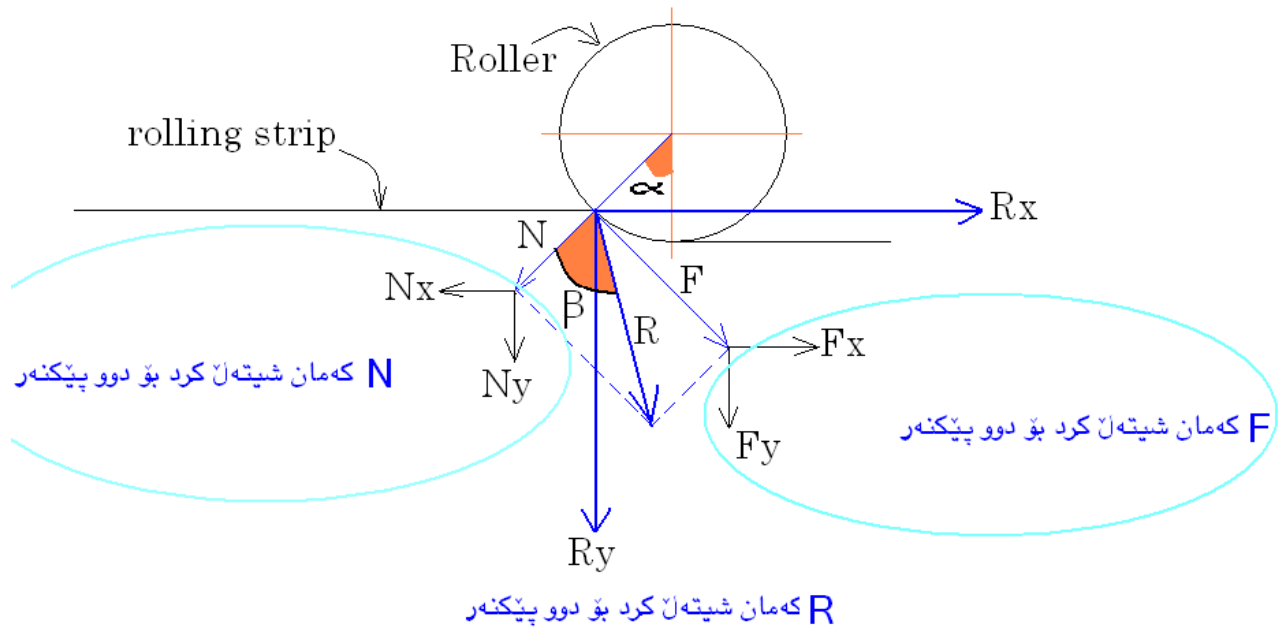

From the figure,

$$R_x = F_x - N_x$$

$$R_x = f \cos \alpha - N \sin \alpha$$

To occur rolling

$$R_x > 0$$

$$(f \cos \alpha - N \sin \alpha) > 0$$

$$(\mu N \cos \alpha - N \sin \alpha) > 0$$

$$(\tan \beta \cos \alpha - \sin \alpha) > 0$$

*both sides divided by  $(\cos \alpha)$*

$$(\tan \beta \cos \alpha) > 0$$

$$(\tan \beta > \sin \alpha)$$

$$\beta > \alpha$$

## Extrusion داگوشین

### indirect extrusion داگوشینی ناراستهخۆ

**Question :** Indicate only two important qualities for indirect extrusion.

**Answer :**

1. The direction of pressure and extruded material are opposite to each other.
2. The extrusion die is fixed on the piston (Ram).

**پرسیار:** تهنها دوو کوالیتی گرنگ نیشان بده بۆ داگوشینی ناراستهخۆ .

**وهلام:**

۱. ناراستهخی فشار وه ماددهی گوشراو بهرامبهر به یهکترن .

۲. قالبی داگوشین جیگیر کراوه لهسهر پستنهکه (Ram).

## داگوشین به شلگاز Hydrostatic extrusion

**Question:** What is the main advantage of the hydrostatic extrusion of shafts.

**Answer:** These shafts which produced due to hydrostatic extrusion, have a good resistance to pressure because the fiber grains of the extruded shaft will take the same direction of the length of the shaft and it will be elongated and cold deformation and also the fiber grain are not broken therefore the mechanical properties will be higher several times. For these reasons, the hydrostatic extrusion is used in manufacturing of marine, body of aircraft and sky-ships.

**پرسیار:** سووی سهرهکی داگوشین به شلگازی شهفت چیه؟

**وهلام:** ئەم شهفتانه که بهرهمهینراون بههوی داگوشین به شلگاز، بهرگریکی باشیان ههیه بو فشار چونکه دهنکوله ریشالیهکانی شهفته داگوشراوهکههمان ئاراستهی دریزی شهفتهکه وهردهگن وه دریزدهبیت وه دهبیته تیکچونی سارد وه ههروهها دهنکوله ریشالهکانناشکین بویه تاییهتمهندیه میکانیکیهکانی چهندین جار بهرز دهبنهوه. لهبهر ئەم هۆکارانه، داگوشین به شلگاز بهکار دههینریت له دروستکردنی ژیر دهریایهکاندا، لهشی فرۆکه و کهشتی ئاسمانیدا .



**Question:** What are the difference between the direct extrusion and hydrostatic extrusion? Make a table for your answer.

**Answer:**

Direct extrusion	Hydrostatic Extrusion
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. It is hot deformation.</li> <li>2. Mechanical properties of the product are weak.</li> <li>3. Amount of force on the piston is small.</li> <li>4. The thickness of the cylinder is normal.</li> <li>5. It is used to make door and window frame.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. It is cold deformation.</li> <li>2. Mechanical properties of the product are strong.</li> <li>3. Amount of the force on the Ram is very large.</li> <li>4. The cylinder is very thick.</li> <li>5. It is used to in manufacturing of body of aircraft, marine and sky-ships.</li> </ol>

**پرسیار:** جیاوازی چیه له نیوان داگوشینی راسته خو و داگوشین به شلگازی؟ خشته یهک دروست بکه بۆ وه لامه کهت .

**وه لام:**

داگوشینی راسته خو	داگوشین به شلگازی
1. ئهوه تیکچونی گهرمه.	ئهوه تیکچونی سارده .
2. تاییه تمه ندیی میکانیکی بهر همه که لاوازه .	2. تاییه تمه ندیی میکانیکی بهر همه که به هیزه .
3. بری هیزه که له سه ر پستنه که بچوکه .	3. بری هیزه که له سه ر رام زور زله .
4. ئهستوری لوله که که ئاساییه .	4. لوله که که زور ئهستوره .
5. ئهوه به کار هینرایت بۆ دروست کردنی چوار چپوهی ده رگا و په نجه ره .	5. ئهوه به کار هینریت له دروست کردنی لهشی فرۆکه، ده ریایی و که شتی ئاسمانی .

## داگوشینی روهو پاش Back ward extrusion

**Question :** Indicate only in two lines the advantages of back ward extrusion.

**Answer :** It is possible to enlarge the thickness of the bottom of tubes for protection from corrosion.

**پرسیار:** تهنه نیشان بده به دوو هیل سوودی داگوشینی روهو پاش .

**وهلام:** گونجاوه بو ئهستورکردنی خواری بوریهکان بو پاراستن له داخوران.

## داگوشینی راتهکاندن Impact extrusion

**Question:** Indicate only in two lines the advantages of impact extrusion.

**Answer:** It is possible to be a thin layer at the head of the tube for protecting the inner material inside the tube.

**پرسیار:** تهنه نیشان بده به دوو هیل سوودی داگوشینی راتهکاندن.

**وهلام:** گونجاوه بو چینیکی تهنک له سهری بوریهکدا بو پاراستن ماددهی ناوکی لهناو بوریهکدا.

## داگوشینی بەردەوام Continuous extrusion

**Question:** what you know about the manufacturing process used in production of plastic pipes of water?

**Answer:** continuous extrusion: there is a spiral ram rotating and pushing the extruded metal to the die on the head of the ram, there is a die for the inner diameter of the pipe. It is used for coating the electrical wires by a plastic and for production of plastic pipes of water.

**پرسیار:** چیدەزانی ت دەربارە ی رەوتی دروستکردن لە بەرھەمھێنانی لولە ی پلاستیکی ئاودا؟

**وەلام:** داگوشینی بەردەوام : ئیدەرئیکی لولپنچ ھەییە و پال بە کانزای داگوشراوھکەوھ دەنیت بۆ ناو قالبەکە لەسەر سەری لولپنچەکە، قالبیک ھەییە بۆ تیرە ی ناوھکیی لولەکە . بەکار ھینرایت بۆ بەرگتتگرتنی وایەری کارەبایی بە پلاستیکیک وە بۆ بەرھەمھێنانی لولە ی پلاستیکی ئاو.

## رەوتی راکێشان Drawing process

**Question :** what is meant with the deep drawing ?

**Answer:** In the deep drawing, there is several drawing dies arranged according to their diameter. It is used in Plastic forming of plates to have a deepness greater than the diameter by several times. It is used for production of thick container for gases and liquids, particularly when there is a high pressure as in petroleum and chemical factories. In a simple application, It is used to produce of jug of water.

**پرسیار:** مەبەست چیە لە راکێشانی قوول؟

**وەلام:** لە راکێشانی قوولدا، چەند قالبیکی راکێشان ھەییە ریزکراون بەگوێرە ی تیرەکانیان .ئەو بەکار دەھینریت لە پیکھێنانی پلاستیکی پلنتەکاندا بۆ بونی قوولیەکی زیاتر لە تیرەکە بە چەند جاریک . ئەو بەکار دەھینریت بۆ بەرھەمھێنانی دەفری ئەستور بۆ گاسەکان و شلەکان، بەتایبەتی کاتیک فشاریکی بەرز ھەبیت

ههروهك له كارگهه نهوت و كارگهه كيميائيدا . له داوا كردنكي ساده، وه بهكار هينرايت بو بهر ههمهيناني سوراحي ئاو.

### Shear spinning      دهخولننهوه دهبرننهوه بهبرينگ دات

**Question:** What is the main advantage of spinning of metallic plates? (only in 1 or 2 lines).

**Answer:** It is used to make TV dishes which have symmetrical shape about the axis of rotation for connecting the waves correctly at the center.

**پرسیار:** سوودی سهرمکی رستنی پلننه كانزاييهكان چيه؟ تنها به ۱ يان ۲ هيل .

**وهلام:** بهكار دههينرايت بو دروستکردنی دهفري تهلەفزيونهكان كه شيوهی گونجاويان ههبيت به دهوری تهورهی خولانهوهكهدا بو بهستننهوهی شهپولهكان بهشيويههکی راست له ناوهندهكه .

### Stretch forming      پيک هيناني دريژبوونهوه

**Question:** Indicate two important qualities for stretch forming?

**Answer:**

1. It is plastic forming for thick plate of the steel which used in construction of body of aircraft.
2. There is a strong mold according to the shape of the piece needed.

**پرسیار:** دوو کواليتی گرنگ نيشان دياری بکه بو پيک هيناني دريژبوونهوه؟

**وهلام:**

۱. نهوه پيکهيناني پلاستیکه بو پلننه نهستوری پولا که بهکار دیت له دروست کردنی لهشی فروکهدا .
- ۲ . قاليکی بههينز ههيه بهگویرهی شيوهی پارچه پيوستهکه .

## لکاندن به تهقههمنی Explosive welding

**Question:** What are the advantages of the explosive welding?

**Question:** indicate the most important qualities of explosive welding.

**Question:** Draw a detail sketch for the explosive welding of the pipes.

**Answer:** The advantages of explosive welding are these as in the following:

1. The weld joint is very strong and it is not easy to be fracture.
2. Two dissimilar materials can be welded together.
3. The welding joint is not by a line but an area is welded to another area.

**پرسیار:** سووی لکاندن به تهقههمنی چیه؟

**پرسیار:** گرنګترینی کوالیتی لکاندن به تهقههمنی نیشان بده .

**پرسیار:** هیلکاری وینه بکیشه بو لکاندن به تهقههمنی بو لولهکان .

**وهلام:** سوودی لکاندن به تهقههمنی ئەمانهیه ههروهک له خوارهدهاتوو :

۱. بهیهکهوه بهستنی لکاندنهکه زور بههیزه و وه ئاسان نیه تا بشکیت .

۲. دوو مادهی جیاواز دهتوریت پیکهوه بلکینرین .

۳. بهیهکهوه بهستنی لکاندنهکه به هیل نیه بهلام رووبهړیک دهلکینریت به رووبهړیکی ترهوه .

ماکینه‌ی کاره‌بایی به‌تال کردنه‌وه Electro discharge machining

**Question:** What do you know about electro discharge machining?

**Question:** What are the advantages of the spark erosion?

**Answer:** There are some advantages for spark erosion:

1. A pattern can be used and it can be made of soft material like wax or wood or clay or it can be any body.
2. The hardness of the material is not a problem because the metal is cut by spark.
3. The temperature of the piece does not rise because the spark is done in an electronide.
4. The surface finish is not a problem because the same surface condition is copied to the piece.

**پرسیار:** چی ده‌زانیته‌ده‌بار‌ه‌ی ماکینه‌ی کاره‌بایی به‌تال کردنه‌وه؟

**پرسیار:** سوودی رامالینی پریشک‌چی‌ه؟

**وه‌لام:** هه‌ندی‌ک سوودی رامالینی پریشک‌هه‌یه:

1. نمونه‌یه‌ک ده‌توانریت‌به‌کار بهینریت و ده‌توانریتی له ماده‌ی نهرم دروست بکرنیت وه‌ک مؤم یان دار یان قور یان ده‌توانریت هه‌ر ته‌نیکی تر بیت .

۲. سه‌ختی ماده‌که گرفت نیه چونکه کانزاکه به پریشک‌ده‌بریت.

۳. پله‌ی گهرمی پارچه‌که به‌رز نابیته‌وه چونکه پریشکه‌که ده‌یکات به یه‌لکترؤناید .

۴. ته‌واوی رووه‌که گرفت نیه چونکه هه‌مان حاله‌تی رووه‌که لاسایی کراوه‌ته‌وه بؤ پارچه‌که.

## پنک هینانی کاره بایی Electro forming

**Question:** Indicate only in two lines the advantages of electro forming.

**Answer:** It is used in production of smooth molds to be used in production of pen parts and in production of lens and in production of glasses and plastic material also in production of artificial bones and teeth.

**پرسیار:** سووده‌کانی پنک هینانی کاره بایی دیاری بکه تنها به ۱ یان ۲ هیل .

**وه‌لام:** به‌کار ده‌هینریت له بهر همه‌هینانی قالبی لووس تا به‌کار بهینریت له بهر همه‌هینانی پارچه‌ی پینووس و له بهر همه‌هینانی هاوینه و له بهر همه‌هینانی جام و ماده‌ی پلاستیک هر وه‌ها له بهر همه‌هینانی نیسکی ده‌ستگرد و ددان .

**Question:** Indicate a principal product obtained from the following manufacturing process.

Processes	product
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rolling forming.</li> <li>2. Direct extrusion.</li> <li>3. Metal spinning.</li> <li>4. Stretch forming.</li> <li>5. Spark erosion.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wire drawing, thick plates and beams.</li> <li>2. Production of pipe.</li> <li>3. TV dishes.</li> <li>4. Body of airplane.</li> <li>5. Pantograph machine.</li> </ol>

**پرسیار:** ئهو بهر ههمانه دیاری بکه که بدهست دههینرین لهم رهوتانهی بهر ههم هینانهوه.

بهر ههم	رهوت
1. راکیشانی وایهر، پلیتی نهستور و شیلمانهکان .	1. پیک هینانی خل بوونهوه .
2. بهر ههمهینانی لووله .	2. داگشینیی راستهوخو .
3. دهفری تهلهفریون .	3. رستنی کانزا .
4. لهشی فروکه .	4. پیک هینانی دریزبوونهوه .
5. مهکینهی پنتوگراف .	5. رامالینی پریشک .



**Question:** Indicate only the manufacturing process applied in production of the following products.

product	Manufacturing process
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The steel sections used in construction.</li> <li>2. Metallic molds with high surface finish.</li> <li>3. Print circuits and integrated circuits.</li> <li>4. Tubes for dental or shaving creams.</li> <li>5. The rapid of metallic molds.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rolling process.</li> <li>2. Electro forming.</li> <li>3. Chemical machining.</li> <li>4. Impact extrusion.</li> <li>5. Spark erosion.</li> </ol>

**پرسیار:** ته‌نهایه‌که ره‌وتی بهر هم هیټان به‌کار هیټراو نیشان بده له بهر هم هیټانی یه‌م بهر هم‌ما نه‌دا.


بهر هم	ره‌وتی بهر هم هیټان
۱. بر‌گه‌کانی پو‌لا به‌کار هیټراوه له بیناسازیدا .	1. ره‌وتیخ‌ل بو‌ونه‌وه .
۲. قالبه کانزاییه‌کان به رووی به‌رز ته‌واو بوو .	۲. پیک هیټانی کاره‌بایی .
۳. سووره چاپ‌کراوه‌کان و سووه ته‌واو کراوه‌کان .	۳. مه‌کینه‌کردنی کیمیاوی .
۴. بو‌ری بو‌ ددانی یان کریم تاشین .	۴. داگوشینی راته‌کاندن .
۵. خیرای قالبه کانزاییه‌کان .	۵. رامالینی پریشک .

## کانزاسازیی هار او ه Powder metallurgy (PM)

**Question:** Draw a detail sketch for the sintering treatment in powder metallurgy.

**پرسیار:** هیلکار بیکی ورده کاری وینه بکیشه بو چاره سهری پیشاندن له کانزاسازیی هار او هدا .

**Answer:**

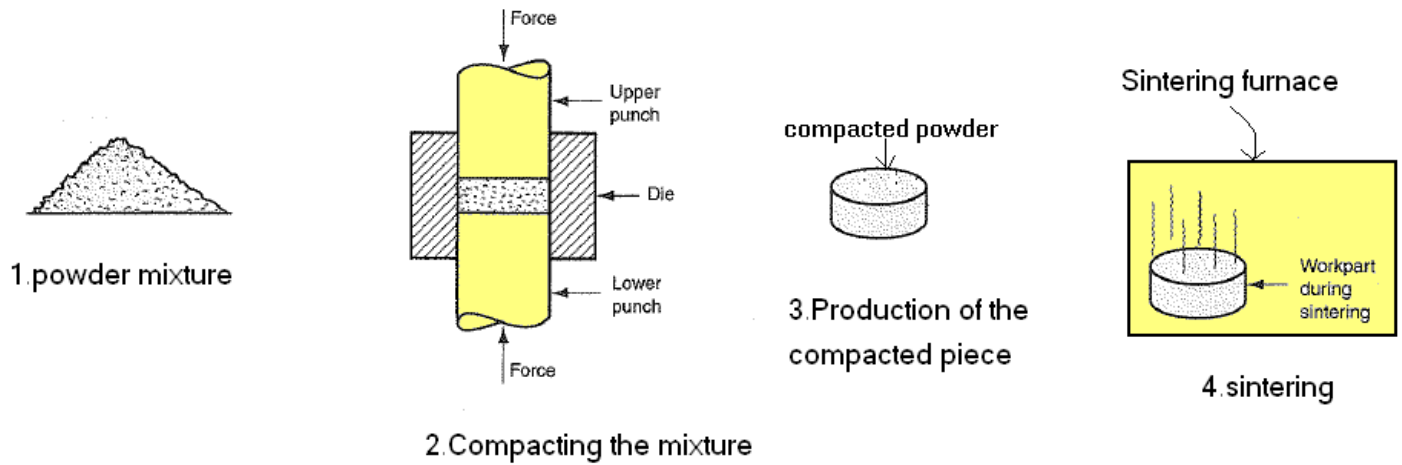

**Question:** Indicate the distinctive quality of products of the powder metallurgy.

**Question:** What are the advantages of the powder metallurgy?

**Answer:**

1. Self lubricated piece can not be manufactured by any process except powder metallurgy.
2. Several parts of powders can be mixed together.
3. The metallic filters can be manufactured by powder metallurgy for petroleum companies, particularly when the pressure and temperature are high.
4. The powder metallurgy (PM) can be used in production of carbide cutting tool.

**پرسیار:** کوالیتی دیاری بهر همه‌کانی کانزاسازی هار اوه دیاری بکه.

**پرسیار:** سووده‌کانی کانزاسازی هار اوه چیه؟

**وه‌لام:**

1. پارچه‌ی خو چور کهر موه ناتوانیټ دروست بکریټ به هر رموټیک جگه له کانزاسازی هار اوه .

۲. چند پارچه‌ی هار اوه ده‌توانیټ ټیکه‌لبکریټ پیکهوه .

۳. فلتیټری کانزایی ده‌توانیټ دروست بکریټ به کانزاسازی هار اوه بو کومپانیای نهوت، به‌تایه‌تی کاتیټ که فشار و پله‌ی گهر می به‌رزه .

۴. کانزاسازی هار اوه ده‌توانیټ به‌کار بهیټریټ له بهر همه‌پنانی نامرزی برین کابایدا .